

INSTRUCTION MANUAL

RPB® NOVA 3®

CE 2797

EN14594:2005 3B
EN12941:1998
+A2:2008 TH3 P R SL
RESPIRATORY PROTECTION

EN397:2003+A1:2009
HARD HAT PROTECTION
IMPACT CLAUSES

EN166:2001 CLASS 1B
EYE & FACE PROTECTION



BSI Certified Product

AS/NZS 1716:2012
BMP# 714303
RESPIRATORY PROTECTION

AS/NZS 1801:1997
BMP# 714306
HARD HAT PROTECTION

AS/NZS 1337.1:2010
BMP# 714304
EYE & FACE PROTECTION



ENGLISH

2



NEDERLANDS

31



EMPLOYERS: read this manual and the flow control device instruction manual and carry out the employer responsibilities (page 9).

PRODUCT USERS: read this manual and the flow control device instruction manual and follow the product user safety instructions (page 11).

Manuals are regularly updated. Make sure this manual is available to all users for reference.

CURRENT VERSION OF MANUAL AND OTHER LANGUAGES:

rpb.com/respirators/nova-3

The Respiratory Protection Brand®



CONTENTS

■ EXPLANATION OF SIGNAL WORDS AND SYMBOLS	2
■ INTRODUCTION	3
■ IMPORTANT SAFETY INFORMATION	
□ PROTECTION PROVIDED AND LIMITATIONS	4
□ RESPIRATORY COMPONENT DIAGRAM - CAUTIONS & LIMITATIONS	6
□ AIR SOURCE, FITTINGS, AND PRESSURE	8
□ EMPLOYER RESPONSIBILITIES	9
□ PRODUCT USER SAFETY INSTRUCTIONS	11
□ BREATHING AIR PRESSURE TABLE	14
■ RESPIRATOR SETUP AND CARE	15
■ DONNING AND DOFFING	21
■ STORAGE	23
■ PARTS AND ACCESSORIES	24
■ WARRANTY AND LIABILITY STATEMENT	30
■ NEDERLANDS	31

EXPLANATION OF SIGNAL WORDS AND SYMBOLS

The following signal word and safety symbols are used in this manual and product labeling:



WARNING indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.



DANGER Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury.



Read the Instruction Manual.

Additional copies of RPB® manuals can be found at rpbsafety.com.

CERTIFIED BY:

BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, NL

RPB® Safety LLC is an ISO9001 certified company.

INTRODUCTION

The NOVA 3® is an advanced heavy industry respirator designed for abrasive blasting and other industrial applications. Additionally, the L4™ light attachment is available to provide light to the work area and the NOVA TALK™ in-helmet communication system allows for hands free radio communication. The NOVA 3® can increase productivity with the advanced tear-off lens system and other innovative features. The NOVA 3® is a Compressed Airline Breathing Apparatus tested to EN 14594 (AS/NZS 1716) - When used with RPB® Breathing Air Line and Flow Control Device. This provides respiratory protection during Abrasive Blasting. Powered Air Purifying Respirator tested to EN 12941 (AS/NZS 1716) - When used with the RPB® PX4 AIR® PAPR unit.

This product must be inspected and maintained in accordance with this instruction manual at all times.

See PROTECTION PROVIDED AND LIMITATIONS (page 4) for details.

RPB® SAFETY - GLOBAL HEADQUARTERS

2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, USA.

T: 1-866-494-4599 F: 1-866-494-4509 E: sales.us@rpbsafety.com rpbsafety.com

RPB® SAFETY - APAC

1 Ivan Jamieson Place, Christchurch Airport, Christchurch 8053 New Zealand.

T: +64-3-357-1761 F: +64-3-357-1763 E: sales.nz@rpbsafety.com rpbsafety.com

RPB® SAFETY - EMEA

T: +44-800-689-5031 E: sales@rpbsafety.co.uk rpbsafety.com

Copyright ©2019 RPB Safety, LLC. All rights reserved. All materials contained on this website are protected by United States copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission of RPB Safety, LLC. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

All trademarks, service marks, and logos used in this publication, both registered and unregistered, are the trademarks, service marks, or logos of their respective owners. All rights in the RPB Intellectual Property contained in this publication, including copyright, trademarks, service marks, trade secret, and patent rights are reserved. RPB Intellectual Property means any patent, patented articles, patent applications, designs, industrial designs, copyrights, software, source code, database rights, moral rights, inventions, techniques, technical data, trade secrets, know-how, brands, trademarks, trade names, slogans, logos, and any other common law and proprietary rights, whether registered or unregistered anywhere in the world, that are owned by, developed in whole or in part by, or licensed by RPB Safety, LLC.

For technical assistance contact our Customer Service Department at 1-866-494-4599 or email: customerservice@rpbsafety.com

Form #: 7.20.525

Rev: 7

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING

Improper selection, fit, use, or maintenance of this product can result in injury; life threatening delayed lung, skin or eye disease; or death.

This product is intended for occupational use in accordance with applicable standards or regulations for your location, industry, and activity (see Employer Responsibilities, page 9). Familiarity with standards and regulations related to the use of this protective equipment is recommended, even if they do not directly apply to you. If self-employed or if used in a non-occupational setting, refer to Employer Responsibilities and Product User Safety Instructions. Go to rpbsafety.com/important-safety-information/ for helpful links to CE standards and other content.

Employers: Read this manual and the air supply device Instruction Manual and carry out the Employer Responsibilities (page 9).

Product users: Read this manual and the air supply device Instruction Manual and follow the Product User Safety Instructions (page 11).

Check website for updates. Product manuals are regularly updated. Visit rpbsafety.com/resources/ for the most recent version of this manual before using the product.

PROTECTION PROVIDED AND LIMITATIONS

RESPIRATION

The RPB® NOVA 3® is approved in the category as follows:

Powered Air

The RPB® NOVA 3® Respirator, when properly fitted and used with all required components, including the Breathing Tube Assembly and the O3-901 RPB® PX4 AIR® Powered Air Purifying Respirator, is a EN 12941 (AS/NZS 1716) approved powered air purifying respirator with a nominal protection factor of 500. As such, it significantly reduces, but does not completely eliminate, the breathing of contaminants by the respirator wearer. Specific protection depends on the filter selected for use in the RPB® PX4 AIR® PAPR (see PX4 AIR® Instruction Manual).

Supplied Air

The RPB® NOVA 3® respirator, when properly fitted and used with all required components, including the Breathing Tube Assembly, Constant Flow Valve or C40™ Climate Control Device, and RPB® Breathing Air Line is a EN 14594 (AS/NZS 1716) approved supplied air respirator with an Applied Protection Factor of 40 (Nominal Protection Factor of 1000). As such, it significantly reduces, but does not completely eliminate, the breathing of contaminants by the respirator wearer. Use with an airline filter, such as the O4-900 RPB® RADEX® Airline Filter. Specific protection depends on the setup of the airline filter (see the RPB® RADEX® Instruction Manual). The approved Flow Control Device for this respirator is the O3-102 Constant Flow Valve and the O3-502 C40™ Climate Control Device.

HAZARD LIMITATIONS

The RPB® NOVA 3® Respirator is **NOT FOR USE** if:

- In atmospheres immediately dangerous to life or health (IDLH).
- Wearer cannot escape without the aid of the respirator.
- Atmosphere contains less than 21% ±1% oxygen.
- For protection against hazardous gases (e.g., carbon monoxide).
- Contaminants are in excess of regulations or recommendations.
- Contaminants or contaminant concentrations are unknown.
- Work area is poorly ventilated.
- The temperature is outside the range of -10°C to +60°C (14°F to 140°F).
- A flammable or explosive atmosphere is present when used with systems including electrical parts that are not intrinsically safe, 09-502 L4™ Light, 09-903 NOVA TALK™.

FACE AND EYES:

- The NOVA 3® respirator with Inner Lens meets EN 166:2001 (AS/NZS 1337.1:2010) requirements and designed for abrasive blasting, grinding, and other industrial applications.
- The NOVA 3® is not designed or tested to provide protection against molten metals or corrosive liquids.
- **Note:** Safety glasses may be required to be worn depending on the job hazard analysis. The NOVA 3® does not protect against the potential transfer of impact to glasses worn underneath the Visor. It does not provide complete eye and face protection against severe impact and penetration and is not a substitute for good safety practices and engineering controls.

HEAD:

- The NOVA 3® meets the EN 397:2012+A1:2012 (AS/NZS 1801:1997) requirements for physical head protection as a hard hat. The helmet is design to provide limited head protection by reducing the force of falling objects striking the top of the head. Ensure the helmet is adjusted to properly fit the user by adjusting the head harness and side pads.

HEARING:


- Hearing protection must be worn and properly fitted when exposed to noise levels that exceed the permissible exposure levels.

PPE REGULATION

- The NOVA 3® conforms to the PPE Regulation (EU) 2016/425.
- The Declaration of Conformity can be found at rpbsafety.com/resources/
- See the Storage section for information on packaging and protection required for transportation.

RESPIRATOR COMPONENT DIAGRAM - SAR

The RPB® NOVA 3® Supplied Air Respirator consists of 3 main components. All 3 components must be present and properly assembled to constitute a complete EN 14594 (AS/NZS 1716) approved respirator.

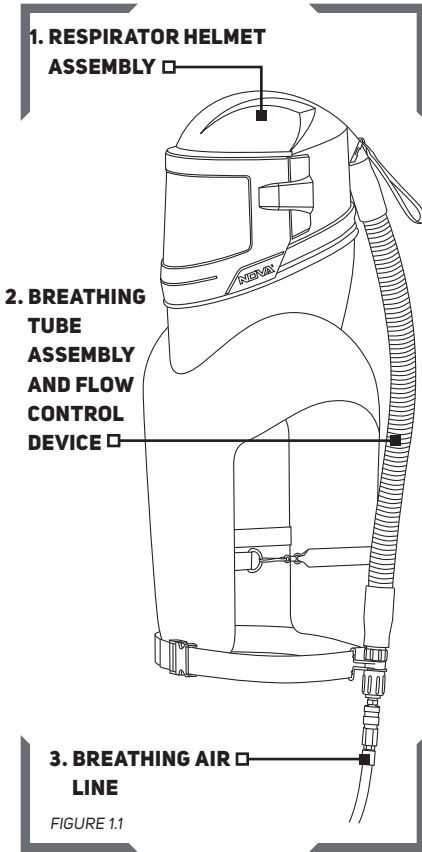


CAUTIONS AND LIMITATIONS

- A Not for use in atmospheres containing less than 21% ±1% oxygen.
- B Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards
- D Air-line respirators can be used only when the respirators are supplied with respirable air meeting the requirements of EN 12021 (AS/NZS 1715) or higher quality.
- E Use only the pressure ranges and hose lengths specified in the user's instructions
- J Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- M All approved respirators shall be selected, fitted, used and maintained in accordance with local government and other applicable regulations.
- N Never substitute, modify, add or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O Refer to user's instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- S Special or critical user's instructions and/or specific limitations apply. Refer to page 14 (Breathing Air Pressure Table) before donning.

RESPIRATOR COMPONENT DIAGRAM - PAPR

The RPB® NOVA 3® Powered Air Purifying Respirator consists of 3 main components. All 3 components must be present and properly assembled to constitute a complete EN 12941 approved respirator.

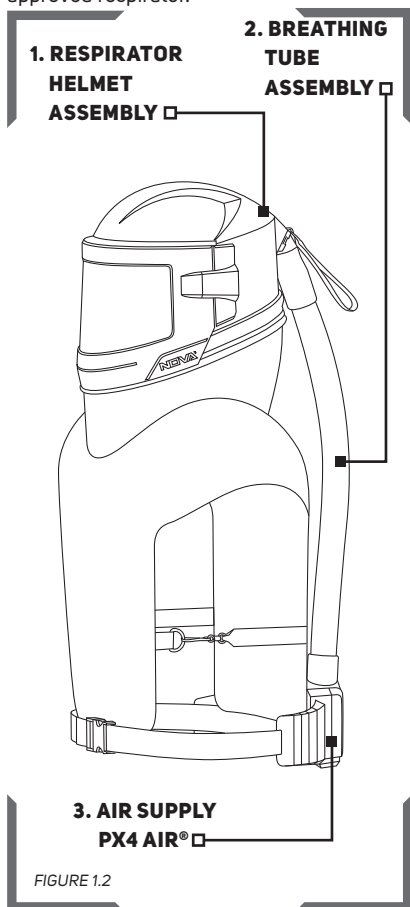

CAUTIONS AND LIMITATIONS

- A. Not for use in atmospheres containing less than 21% ±1% oxygen.
- B. Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C. Do not exceed maximum use

concentrations established by regulatory standards.

- F. Do not use Powered Air-Purifying Respirators if airflow is less than 115 lpm (4 cfm) for tight fitting face pieces or 170 lpm (6 cfm) for hoods and/or helmets.
- H. Follow established cartridge and canister change schedules or observe ESLI to ensure that cartridge and canisters are replaced before breakthrough occurs.
- I. Contains electrical parts that may cause an ignition in flammable or explosive atmospheres.
- J. Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- L. Follow the manufacturer's User's Instructions for changing cartridges, canister and/or filters.
- M. All approved respirators shall be selected, fitted, used and maintained in accordance with local government and other applicable regulations.
- N. Never substitute, modify, add or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O. Refer to User Instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- P. This assembly is not evaluated for use as a surgical mask.
- S. Special or Critical User Instructions and/or specific limitations apply. Refer to "S-Special or Critical User Instructions" in the PX4 AIR® Instruction Manual before donning.

AIR SOURCE, FITTINGS, AND PRESSURE

AIR SOURCE

Powered Air


Check that the contaminated area is within the limits of use for a Powered Air Purifying Respirator and determine the type of contamination. Once the contamination level has been confirmed you can then determine the filter cartridge to be used for the application, to make sure that you are sufficiently protected. Make sure that the area is well ventilated and that regular air samples are taken to confirm the atmosphere stays within the levels recommended by local government regulations and other governing bodies. Follow the PX4 AIR® PAPR Instruction Manual for more details. The Manufacturer Minimum Designed Flow and run times are Speed 1 198 l/min 9 hours 40 minutes, Speed 2 217 l/min 8 hours 40 minutes, and Speed 3 221 l/min 7 hours 25 minutes with the 03-985 P3 filter. The Manufacturer Minimum Designed Flow and run times are Speed 1 198 l/min - greater than 4 hours, Speed 2 and Speed 3 are not recommended with the 03-995 A2P3 filter cartridge.

Supplied Air

Locate the air source in a clean air environment, always use a filter on the inlet of your air source. Make sure the air source is somewhere that vehicles, forklifts, and other machinery are not running near the air inlet, as this will cause carbon monoxide to be drawn into your air supply. Always use suitable after coolers/dryers with filters and carbon monoxide alarms to ensure clean breathable air is supplied at all times. A Radex® Airline Filter (04-900) and a GX4® Gas Monitor (08-400) are recommended. The air should be regularly sampled to ensure that it meets EN12021 and AS/NZS 1715 requirements.

AIR QUALITY

This respirator must be supplied with clean breathable air at all times. Breathable air must at least meet the requirements for EN12021 and AS/NZS 1715. The RPB® NOVA 3® does not purify air or filter contaminants. A carbon monoxide monitor must be used at all times.

 **DANGER** Do not connect the respirator's air supply hose to nitrogen, toxic gases, inert gases or other non-breathable air sources. Check the air source before using the respirator. This apparatus is not designed for use with mobile air supply systems e.g. cylinders. Connecting the supply hose to a non-breathable air source will result in serious injury or death.

BREATHING AIR SUPPLY HOSES AND FITTINGS

RPB® breathing air supply hoses and fittings must be used between the point of attachment and the respirator breathing air connection at the wearer's belt. The hose sections must be within the correct length and the amount of sections must be within the number specified in the breathing air pressure table on page 14.

BREATHING AIR PRESSURE

The air pressure must be continually monitored at the point of attachment. Air pressure must be read from a reliable pressure gauge whilst the respirator has air flowing through it.

EMPLOYER RESPONSIBILITIES

Your specific responsibilities may vary by location and industry, but in general RPB® expects that employers will:

- **Follow all applicable standards and regulations for your location, industry, and activity.**

Depending on your location and industry, a number of standards and regulations may apply to your selection and use of respirators and other personal protective equipment. These may include such things as national, local, or military standards and regulations and consensus standards such as CE and AS/NZS. There are also requirements specific to particular contaminants, e.g. silica (see rpbsafety.com/important-safety-information/ for more information), asbestos, organic pathogens, etc. Know which requirements apply to your location and industry.

- **Have appropriate safety programs in place.**

Have and follow:

- A workplace safety program.
- A written respiratory protection program in accordance with applicable standards and regulations.

- **In accordance with the above,**

- **Perform a hazard analysis and select appropriate equipment for each activity.** A

hazard analysis should be performed by a qualified person. Controls should be in place as appropriate and a qualified person should determine what kind of respiratory, face and eye, head, and hearing protection is appropriate for the intended activities and environments of use. (For example, select a respirator appropriate to the specific airborne hazards, with consideration of workplace and user factors and with an Assigned Protection Factor (APF) that meets or exceeds the required level for employee protection.)

As applicable, check your workplace safety program, respiratory protection program, and standards and regulations for your activity or industry for related protection requirements, and see this manual (Protection Provided and Limitations, page 4) and the flow control device Instruction Manual for product specifications.

- **Be sure employees are medically qualified to use a respirator.**

Have a qualified physician or other licensed health care professional (PLHCP) perform medical evaluations using a medical questionnaire or an initial medical examination.

- **Train employees in the NOVA 3®'s use, maintenance, and limitations.**

Appoint a qualified individual who is knowledgeable about the RPB® NOVA 3® to provide training:

Qualifications of the Respirator Trainer. Anyone providing respirator training shall:

- a) be knowledgeable in the application and use of the respirator(s);
- b) have practical knowledge in the selection and use of respirator(s) and work practices at the site;
- c) have an understanding of the site's respirator program; and
- d) be knowledgeable of applicable regulations.

EMPLOYER RESPONSIBILITIES CONTINUED

Train each NOVA 3® user in the product's use, application, inspection, maintenance, storage, fitting, and limitations in accordance with the content of this Instruction Manual and the approved flow control device instruction manual and standard or regulatory requirements. Ensure that each intended user reads both these manuals.

■ **Ensure that equipment is properly set up, used, and maintained.**

Make sure that equipment is properly set up, inspected, fitted, used, and maintained, including selection of the appropriate air filter cartridge and, when applicable, welding filter shade adjustments, for the application.

■ **Measure and monitor airborne contaminants in the work area.**

Measure and monitor airborne contaminant levels in the work area in accordance with applicable requirements. Make sure work area is well ventilated.

■ **Ensure that abrasive used is suitable for abrasive blasting.**

Check the material safety data sheets for manufacturers warnings and recommendations and verify the blasting media conforms with applicable standards/regulations (e.g. regarding respirable silica). Refer to rpbsafety.com/important-safety-information/ for links to websites that can provide regulatory guidance.

■ **If you have any questions, contact RPB®.**

■ Call Customer Service Department:

Tel: 1-866-494-4599

E-mail: customerservice@rpbsafety.com

Web: rpbsafety.com

PRODUCT USER SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE INITIAL USE - BE TRAINED AND MEDICALLY QUALIFIED

Do not use this respirator until you have read this manual and the flow control device Instruction Manual (additional copies available at rpbsafety.com) and been trained in the respirator's use, maintenance, and limitations by a qualified individual (appointed by your employer) who is knowledgeable about the RPB® NOVA 3® respirator.

Do not wear this respirator until you have passed a medical evaluation using a medical questionnaire or an initial medical examination by a qualified physician or other licensed health care professional (PLHCP).

Allergens: No known common allergens are used in this product.

Some materials could cause an allergic reaction in susceptible individuals. If you have a known allergy or develop irritation, inform your employer. Irritation may occur from lack of cleaning. Following all cleaning and care instructions provided in the instruction manuals for this and any other RPB® products you are using.

MAKE SURE THE SYSTEM IS READY FOR USE

Make sure you have a complete system. Verify that you have all required components for the NOVA 3® to serve as a complete approved respirator:

- Respirator Helmet Assembly (NOVA 3®)
- Breathing Tube Assembly
- Flow Control Device (Constant Flow Valve, C40™ Climate Control Device or PX4 AIR®)
- Breathing Air Line (Supplied Air)

See Respirator Component Diagram (page 6). The RPB® NOVA 3® is only approved to be used with the RPB® Constant Flow Valve, RPB® C40™ Climate Control Device, and the RPB® PX4 AIR®. Use only authentic RPB® brand parts and components that are part of the approved respirator assembly. Using incomplete or inappropriate equipment, including the use of counterfeit or non-RPB® parts, can result in inadequate protection and will void the approval of the entire respirator. Do not modify or alter any part of this product.

Inspect all components daily for signs of damage or wear and tear that may reduce the level of protection originally provided. Remove any damaged component or product, including any helmet or visor that has been subject to impact, from service until repaired or replaced. Scratched or damaged safety lenses or other components should be replaced with genuine RPB® brand replacement parts. When safety and impact lenses are replaced, make sure to remove any additional protective film from both sides of the lens. If the film is left in place, it could affect the optical clarity of the lens and cause eye strain. Inspect the inside of the respirator for respirable dust or other foreign objects. Keep the inside of the respirator clean at all times.

Make sure that the helmet is correctly assembled in the configuration that suits your application. Never use the respirator without all lenses in place. This includes the Inner and Outer Lenses. These lenses, when installed properly, are part of the respiratory seal to prevent toxic or

PRODUCT USER SAFETY INSTRUCTIONS CONTINUED

hazardous gases, liquids or dust from entering the helmet. An incomplete or improperly installed lens system could provide inadequate impact and respiratory protection. See *Respirator Setup and Care* (page 15). See *Donning* (page 21) for fit information.

VERIFY THAT YOU HAVE THE APPROPRIATE EQUIPMENT FOR YOUR ACTIVITY

Verify that the NOVA 3® provides appropriate protection for your activity. As applicable, check your workplace safety program, respiratory protection program, and standards and regulations for your activity or industry. (See PROTECTION PROVIDED AND LIMITATIONS, page 4.)

BEFORE DONNING THE NOVA 3®:

Verify airborne contaminants are within recommended limits for respirator use:

- Determine the type and level of contamination. Verify that airborne contaminant concentrations do not exceed those allowed by applicable regulations and recommendations for powered air purifying respirators or supplied air respirators.

Filtering the breathing air:

- **PAPR:** Once the contamination level has been confirmed, determine the correct filter cartridge to be used for the application, to make sure that you are sufficiently protected. Follow the PX4 AIR® PAPR Instruction Manual.
- **SAR:** Once the contamination levels have been confirmed, check to make sure the airline filter is working correctly. Follow the Radex® Airline Filter Instruction Manual.

Make sure the area is ventilated and monitored:

- Make sure that the area is well ventilated and that regular air samples are taken to confirm the atmosphere stays within the levels recommended by regulations and governing bodies. For Supplied Air, it is recommended to use a GX4® Gas Monitor. Follow the GX4® Gas Monitor Instruction Manual.

If you have any questions, ask your employer.

DO NOT ENTER THE WORK AREA if any of the following conditions exist:

- Atmosphere is immediately dangerous to life or health.
- You cannot escape without the aid of the respirator.
- Atmosphere contains less than 21% ±1% oxygen.
- A flammable or explosive atmosphere is present when used with systems including electrical parts that are not intrinsically safe, 09-502 L4™ Light, 09-903 NOVA TALK™.
- Contaminants are in excess of regulations or recommendations.
- Contaminants or contaminant concentrations are unknown.
- Work area is poorly ventilated.
- The temperature is outside the range of -10°C to +60°C (14°F to 140°F).

LEAVE THE WORK AREA IMMEDIATELY IF:

- Any product component becomes damaged.
- Vision is impaired.

- Airflow stops or slows down.
- Breathing becomes difficult.
- You become dizzy, nauseous, too hot, too cold, or ill.
- Your eyes, nose, or skin become irritated.
- The work area is a confined space (unless proper measures are taken for confined spaces).
- You taste, smell, or see contaminants inside the helmet.
- You have any other reason to suspect that the respirator is not providing adequate protection.

PRODUCT CARE

Never place the helmet on hot surfaces. Do not apply paints, solvents, adhesives or self-adhesive labels except as instructed by RPB®. This product may be adversely affected by certain chemicals.

Clean with mild detergent and a soft cloth or a disinfectant wipe. See the "Respirator Setup and Care" section for more specific cleaning instructions.

INSTRUCTIONS FOR SPECIFIC USES OR ENVIRONMENTS

Confined Spaces

If this respirator is used in confined spaces, ensure the area is well ventilated and that all contaminant concentrations are below those recommended for this respirator. Follow all procedures for confined space entry, operation, and exit as defined in applicable regulations and standards.

Abrasive Blasting

Do not use hazardous abrasives (e.g. those that violate applicable standards/regulations, such as abrasives containing more than trace amounts of silica, lead, arsenic, etc.) - these could result in serious injury or death. Consult your abrasive supplier and read the material safety data sheets for the abrasives to be used to determine suitability for blasting applications.

BREATHING AIR PRESSURE TABLE

S - SPECIAL OR CRITICAL USERS INSTRUCTIONS - SAR TABLE 1.1

This table lists air pressure ranges needed to provide the RPB® NOVA 3® with the volume of air that falls within the required range of 160 - 425lpm (0.7 - 15cfm) according to government regulations. Maximum working pressure of the compressed air supply tube is 20.7 BAR.

1. AIR SOURCE	2. AIR SUPPLY HOSE	3. NV2021B BREATHING TUBE ASSEMBLY AND FLOW CONTROL DEVICES	4. SUPPLY HOSE LENGTH (METRES)	5. MAX NUMBER OF SECTIONS	6. PRESSURE RANGE (BAR AIR)
PORTABLE OR STATIONARY COMPRESSOR	04-322-25 (7.5M) 04-322-50 (15M) 04-322-100 30M)	03-102 CONSTANT FLOW VALVE ASSEMBLY	7.5	1	0.76 - 0.85
			15	1	0.86 - 0.96
			30	1	1.03 - 1.13
			45	2	1.38 - 1.48
			60	2	1.59 - 1.69
			75	3	1.83 - 1.93
		90	3	2.07 - 2.17	
		03-502 C40™ CLIMATE CONTROL DE- VICE ASSEMBLY	7.5	1	3.79 - 4.48
			15	1	4.14 - 4.83
			30	1	4.48 - 5.52
			45	2	4.83 - 5.52
			60	2	5.17 - 5.86
			75	3	5.52 - 6.21
			90	3	6.21 - 6.55

WARNING

Make sure you understand the Breathing Air Pressure table before using this respirator.

1. Use the correct air source. Do not use an ambient air pump, as it does not supply enough pressure (column 1).
2. Confirm the part number of the air supply hose you are using (column 2) and the flow control device (column 3) you are using.
3. Check your RPB® Safety Air Supply Hose is within the correct length (column 4) and the correct number of hose sections (column 5).
4. Set the air pressure at the point of attachment within the range specified (column 6).

Make sure air is flowing through your respirator when setting the air pressure.

Failure to supply the minimum required air pressure at the point of attachment for the length of air supply hose will decrease the level of protection provided. Check that the capacity of the air supply systems can provide sufficient air to all users, with a maximum of 5 users connected simultaneously per air supply unit. In addition, could result in contaminants being inhaled as the pressure in the helmet may become negative due to peak inhalation flow when working at very high work rates. Low airflow will decrease the level of protection provided.



WARNING

The Apparatus must be supplied with respirable air meeting the requirements of EN 12021, AS/NZS 1715 or Higher Quality. The moisture content of the breathable air should be controlled within the limits in accordance with EN 12021, to avoid the air freezing the apparatus. Do not use oxygen enriched air.

RESPIRATOR SETUP AND CARE

INNER LENS

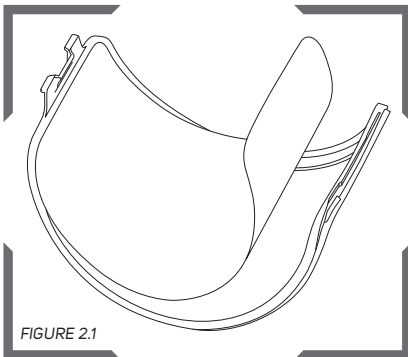


FIGURE 2.1

Place RPB® Inner lens (NV3-722) into the left of the Inner lens frame (NV3-723) and work it round locating it into the frame and finally clipping it into place on the right.

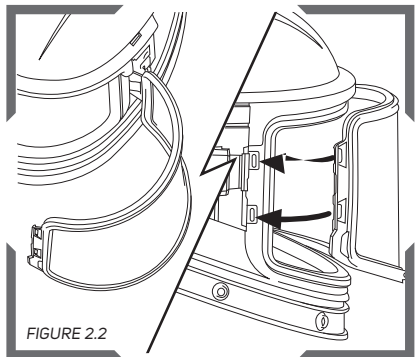


FIGURE 2.2

Secure locating Inner lens frame pins into visor latch mount rolling the frame round the inner lens seal and securing it onto the clips at the visor hinge mount.

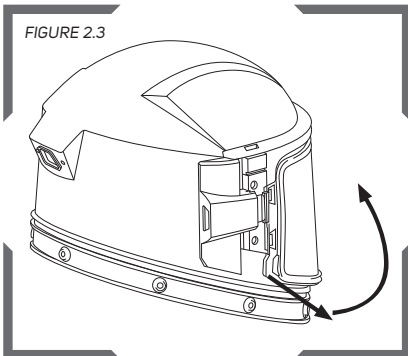


FIGURE 2.3

To remove the Inner lens frame pull frame from the visor hinge mount rolling it round and then dislocate the locating pins from the Visor latch mount.

TEAR OFF AND OUTER LENSES


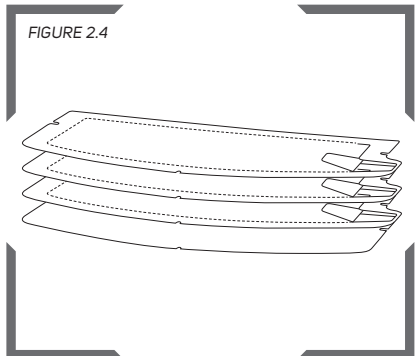


FIGURE 2.4


Place 3 Tear Off Lenses (N3-725) and 1 Outer Lens (N3-724) on top of each other, make sure the tabs are folded the same way.

RESPIRATOR SETUP AND CARE CONTINUED

TEAROFF AND OUTER LENSES CONTINUED

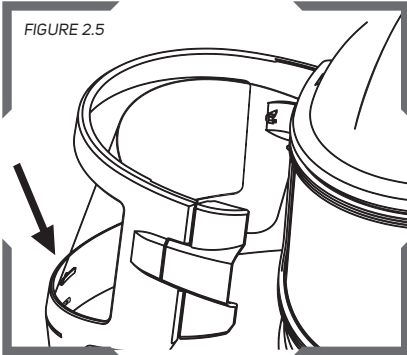


Place the lenses onto the Lens Locator at the centre of the visor (N3-726).

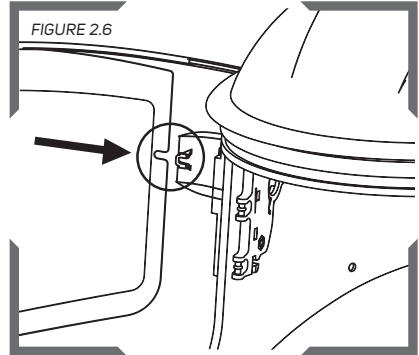


Slide the lenses under the lens locators that are positioned at the sides of the visor.

CONNECTING THE AIR SUPPLY - SUPPLIED AIR

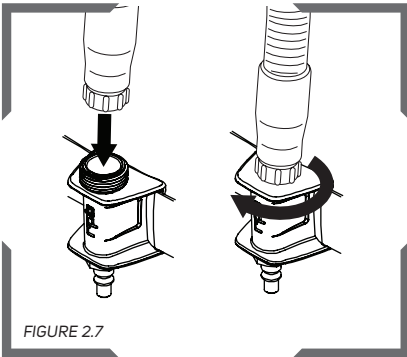

Connect the Breathing Tube to the flow control device.

Note: Check the hose connections for any air leaks and tighten if necessary - replace any worn parts.

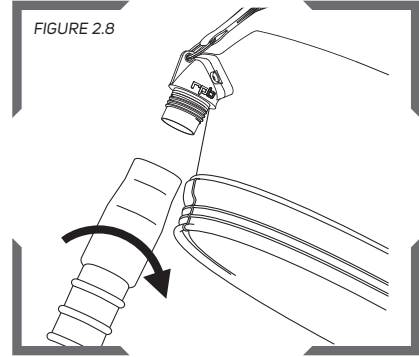


Connect the Breathing Tube (NV2021B) to the Helmet. This end is labelled "Attach this end to helmet". Turn anti clockwise until tight.

⚠ WARNING


The NOVA 3[®] Supplied Air Respirator must be supplied with respirable air meeting the requirements of EN 12021 and AS/NZS 1715 or higher quality and meeting governing body requirements.

FIGURE 2.9

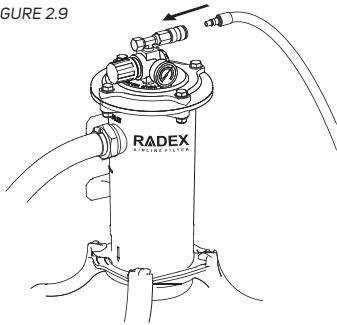

Connect the Breathing Air Supply Hose to the point of attachment (04-900 Radex[®] Airline Filter) shown.


FIGURE 2.10

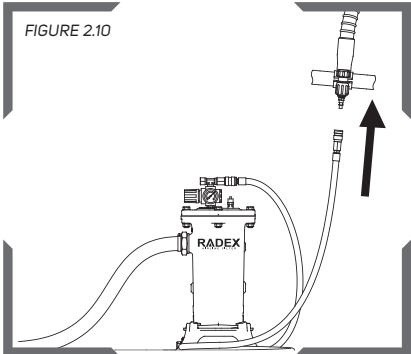

Now connect the Breathing Air Supply Hose to the Flow Control Device. Air should be now flowing through the Respirator.

Check the air pressure at the point of attachment is within the range specified in column 5 of the Breathing Air Pressure Table on page 14 for the hose length and amount of hose sections. Make sure air is flowing through your respirator when setting the air pressure.

FIGURE 2.11

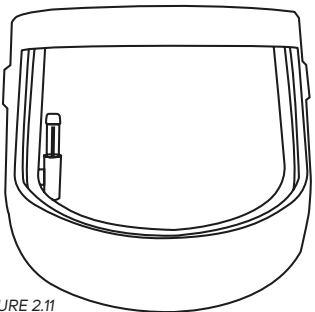

Airflow in the apparatus must be above 170lt/min and the yellow indicator is not visible when the flow drops below this rate. DO NOT use the apparatus when the indicator is not showing.

RESPIRATOR SETUP AND CARE CONTINUED

CONNECT THE AIR SUPPLY - POWERED AIR

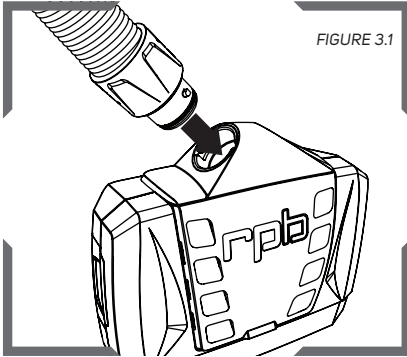


FIGURE 3.1

Insert the bayonet end of the breathing tube into the outlet of the PX4 AIR® PAPR and twist it in until it is secure.

FOR USE WITH RPB® PX4 AIR® - SEE THE PAPR USER MANUAL

When the Nova 3® Respirator is being used in conjunction with the RPB® PX4 AIR® PAPR, please refer to the RPB® PX4 AIR® PAPR Instruction Manual for set up and use of the assembly.

Note: The RPB® PX4 AIR® is a Powered Air Purifying Respirator, therefore care must be taken when selecting the correct filter for the application the respirator will be used in.

INSPECTION, MAINTENANCE, CLEANING AND DISINFECTING

Lenses and Lens Gaskets

Check Inner Lens Gasket (NV3-721) and the Inner Lens Frame (NV3-723) for splits, cracks or wear and tear. Replace any damaged or worn parts immediately with RPB® genuine parts. The Inner Gasket and Inner Lens fame can be cleaned with warm water and a mild detergent, rinsed and air dried.

Breathing Tube Assembly


Inspect the Breathing Tube NV2021B for splits or excessive wear. Check that the fittings are secured into the tube and are not allowing any air to escape. Replace the tube as soon as signs of damage or excessive wear become evident. Do not remove the foam that is inside the Breathing Tube as it reduces the noise level of the incoming air. The outside Breathing Tube can be cleaned and disinfected with warm water and a mild detergent, rinsed and air dried. Do not run water through the Breathing Tube.

Breathing Air Line

The air supply hose should be inspected for cuts, cracks, blisters and signs of abrasion. Make sure the fittings are firmly crimped to the hose and air cannot escape. Make sure the hose has not been crushed or kinked. Replace the hose immediately if there are any signs of damage. Do not run water through the inside of the hose. Clean the Quick Disconnect Couplings with an air blow down gun to remove any media or dirt that may jam the coupler.


Helmet and Lining

FIGURE 4.1

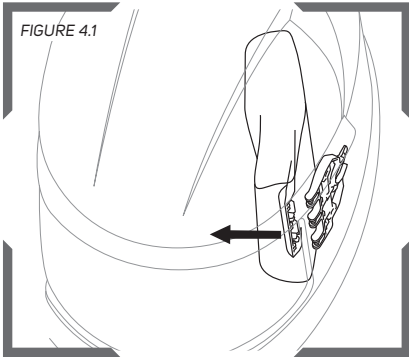


The side padding is mounted on a hinge and can be removed by pulling away from the helmet.

FIGURE 4.2

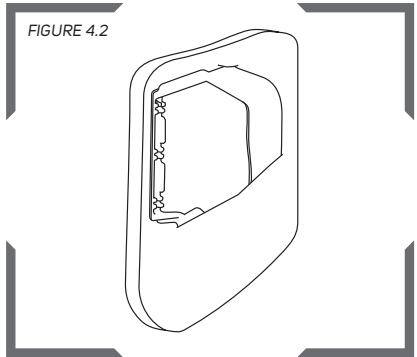


The covers can be removed from the padding and washed in a conventional washing machine or with mild detergent and water, lay flat to dry.

FIGURE 4.3

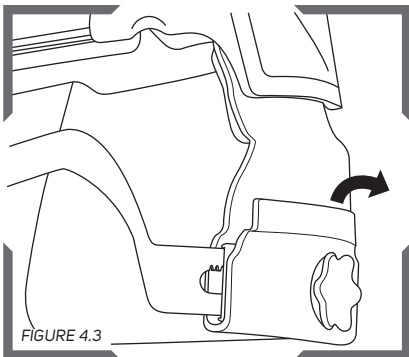


Remove rear Pad

FIGURE 4.4

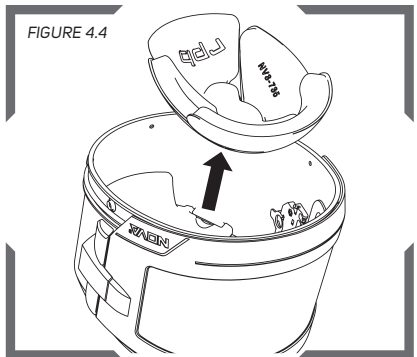


Remove the head liner padding from the head liner. The padding is secured with hook fasteners. The padding can be washed with mild detergent, in a conventional washing machine or disposed of.

RESPIRATOR SETUP AND CARE CONTINUED

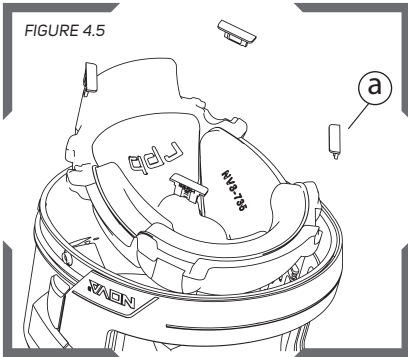


To remove the Head Liner, first remove the 4 clips (a) then lift out. Clean and disinfect with mild detergent and water or wipe with a disinfecting wipe. Do not clean with volatile chemicals. Allow to air dry.

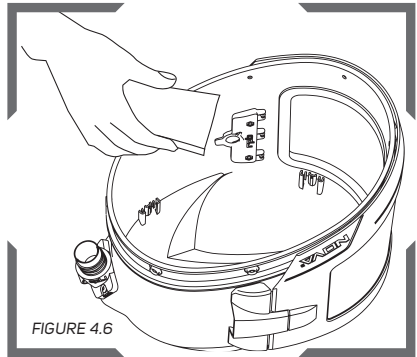


The inside of the helmet can be washed with a mild detergent or wiped with a disinfecting wipe.

VISOR ASSEMBLY REMOVAL FOR REPLACEMENT

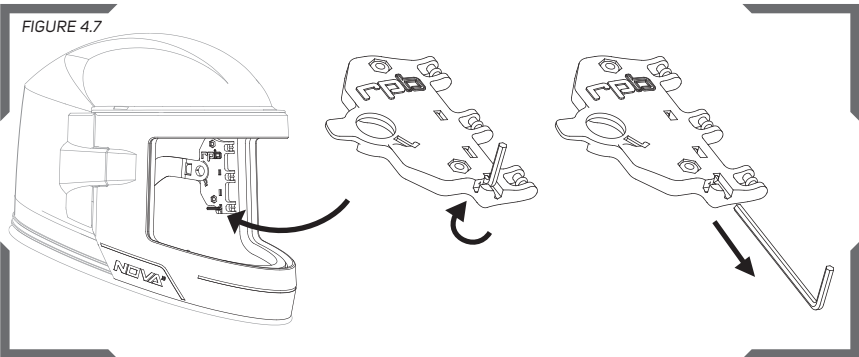


There is an Allen Key mounted in the padding connector. Rotate the Allen Key out of the holder then pull down to remove.

FIGURE 4.8

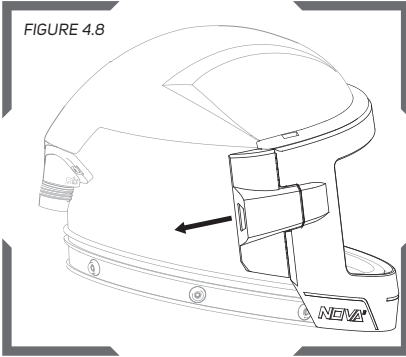

To remove the Visor, undo the hinge lock (NV3-727-2) and slide back, this will expose the hinge pin to remove the Visor.

FIGURE 4.9

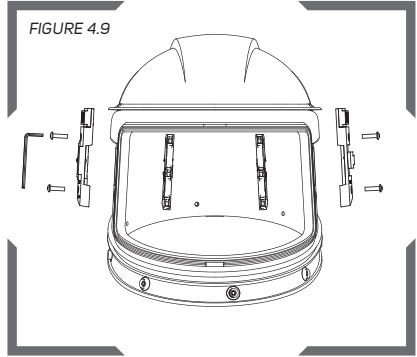

The Hinge Mount (NV3-727) and Latch Mount (NV3-728) can be removed using the Allen Key.


DONNING AND DOFFING

⚠ WARNING Always check the interior of the respirator for contaminants before donning. Always don and doff the helmet while outside the work area, keeping the interior of the helmet clean and free of contaminants. Not doing these steps could expose you to hazardous materials and contaminants that could impair the function of the respirator.

DONNING YOUR HELMET


Once you have completed the set up, you are ready to fit your RPB® NOVA 3® respirator. Firstly check inside the helmet to ensure that it is free of dust, dirt or contaminants. Always don the helmet with air flowing into the respirator.

FIGURE 5.1

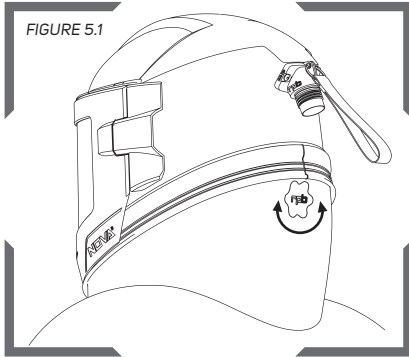

Adjust the Respirator padding size by turning the ratchet knob located under the cape collar at the back of the respirator padding.

FIGURE 5.2

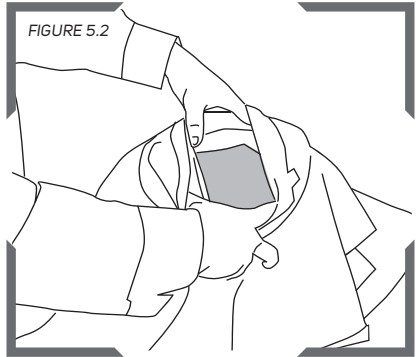

Fold back cape, open the Inner Bib and place your fingers on the Inner Bib and the side of helmet at approximately ear position. Lift the helmet and place onto your head. Make sure air is flowing into the respirator prior to fitting.

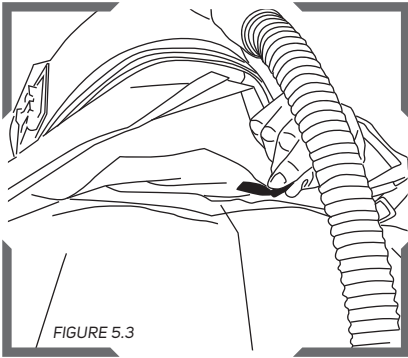


FIGURE 5.3

Pull the Inner Bib around your neck and adjust the elastic cord to ensure a snug fit. This helps provide a barrier to airborne contaminants.

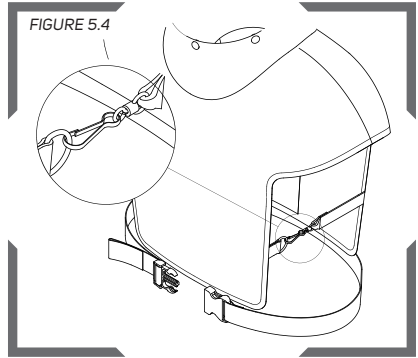


FIGURE 5.4

Adjust the Respirator Cape around your body and fasten the snap hooks on each side of the cape.

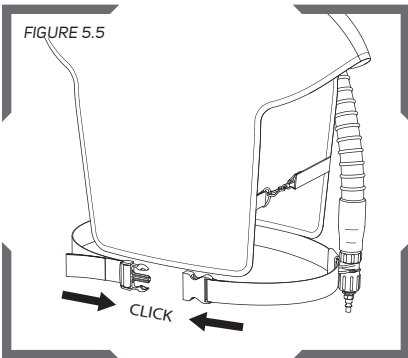


FIGURE 5.5

Fasten the NV2022 belt at waist or hip level and adjust for comfort. Move the Flow Control Device away from spine.

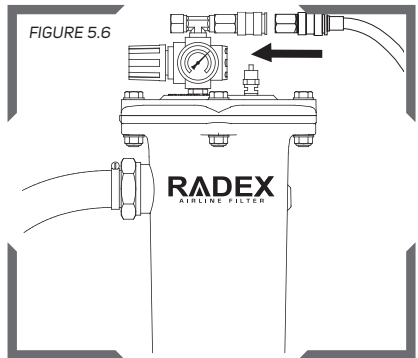


FIGURE 5.6

Re check the air pressure and adjust if necessary. With air flow into your respirator you are now ready to enter the work area.

DOFFING YOUR HELMET


When you have finished working, keep the respirator on with air flowing into the helmet until you have left the contaminated area. Depending on the contaminants, it may be advisable to clean the exterior of the helmet and your work garments before removing the respirator. A workplace cleaning program may be necessary.

STORAGE

After use, clean the respirator according to your company's cleaning program or the directions in this manual. Then let it dry, and store the respirator by hanging it up in a clean, dry place, away from the work area. Do not tuck the cape into the helmet if it has not been thoroughly cleaned. Before storing the respirator for an extended period of time, clean the unit following the cleaning instructions in this instruction manual. It is recommended to store or transport the respirator in a container or storage bag. Store in a cool dry place between -10°C to +45°C (14°F to 113°F) <90%rh.


After use:

FIGURE 6.1

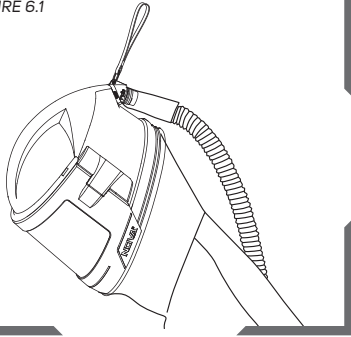


Long term storage or transportation:

FIGURE 6.2

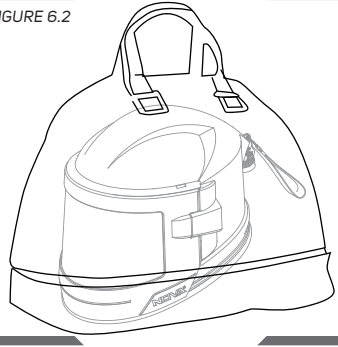

PARTS AND ACCESSORIES

FIGURE 7.1

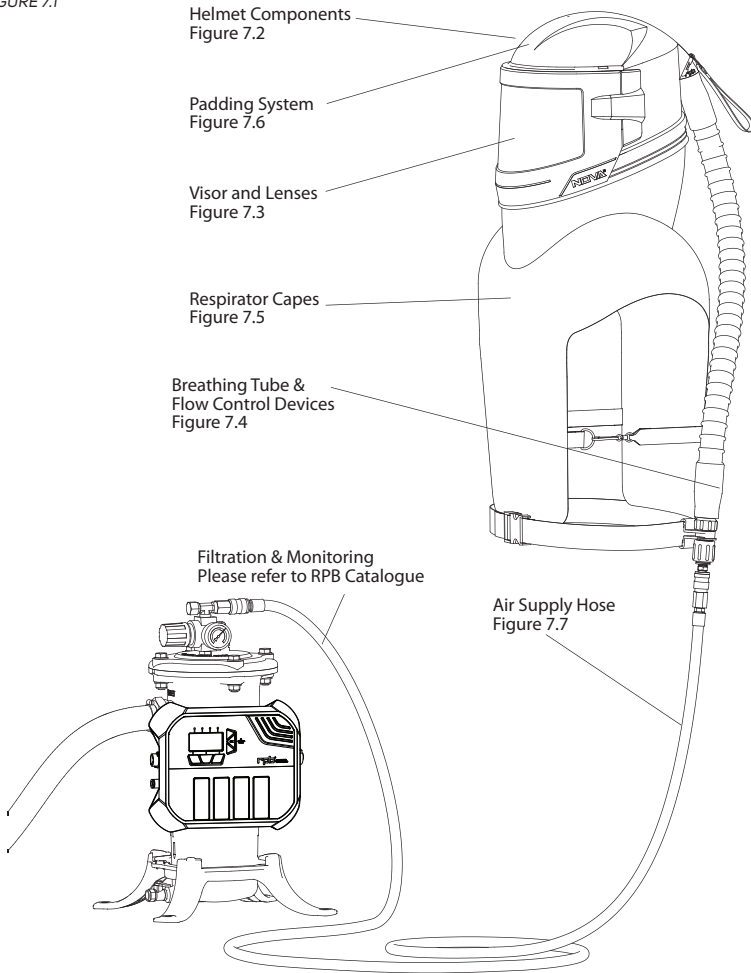


WARNING

Use only exact, authentic RPB® replacement parts (marked with the RPB® logo and part number), and only in the specified configuration. Using incomplete or inappropriate equipment, including the use of counterfeit or non-RPB® parts, can result in inadequate protection and will void the approval of the entire respirator assembly.

PARTS AND ACCESSORIES CONTINUED

HELMET COMPONENTS *FIGURE 7.2*


All kits contain screws and nuts when necessary

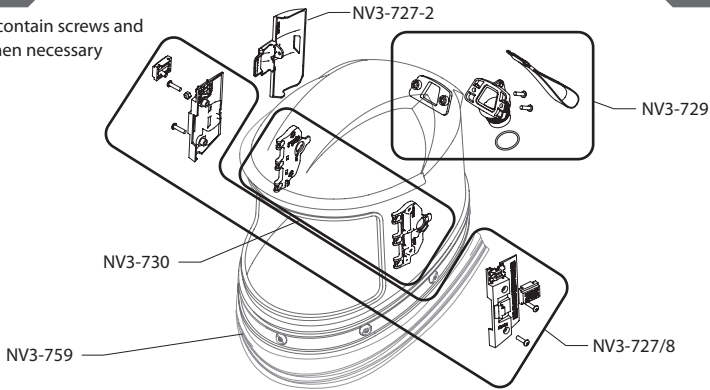

- NV3-727-2 Visor Hinge Lock
- NV3-727/8 Visor Latch Kit - Includes: Latch Mount, Hinge Mount, Covers
- NV3-729 Air Inlet Kit - Includes: Air Inlet, O-Ring, Back Plate, Hanging Strap
- NV3-730 Padding Connectors (left & right)
- NV3-759 Cape Coverband

VISOR AND LENSES *FIGURE 7.3*


All kits contain screws and nuts when necessary

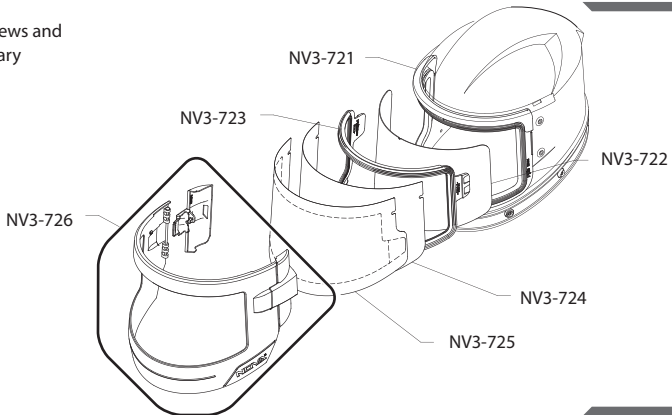

- NV3-721 Inner Gasket
- NV3-722 Inner Lens pk 10
- NV3-723 Inner Lens Frame
- NV3-724 Outer Lens pk 50
- NV3-725 Tear Off Lens pk 50
- NV3-726 Visor Kit - Includes: Visor with Hinge Pin and Latch, Hinge Lock

BREATHING TUBE & FLOW CONTROL DEVICE


FIGURE 7.4

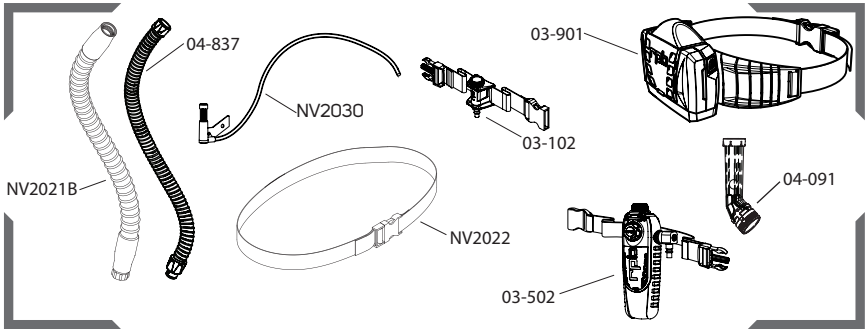

- NV2021B Breathing Tube (dark grey) for SAR
- NV2022 Belt
- 03-102 Constant Flow Valve Assembly - Includes: Constant Flow Valve, Belt
- 03-502 C40™ Climate Control Device - Includes: C40™, Belt
- 03-901 PX4 AIR® PAPR and Belt
- 04-091 PX4 AIR® Flow Tester
- 04-837 Breathing Tube for PAPR
- NV2030 Low Flow Indicator

RESPIRATOR CAPES


FIGURE 7.5

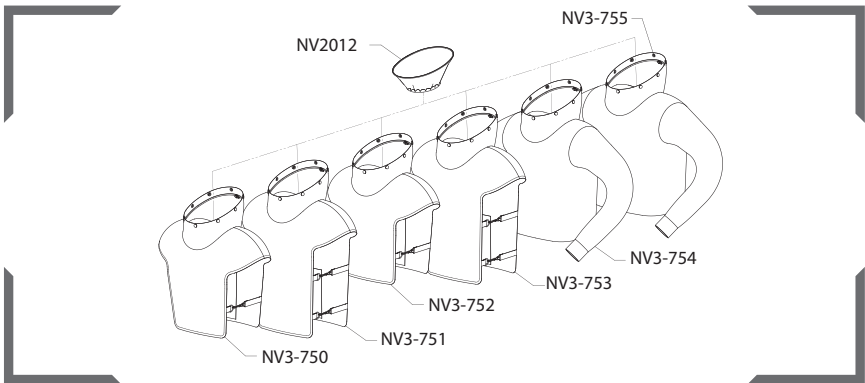

- NV3-750 28" Nylon Cape
- NV3-751 38" Nylon Cape
- NV3-752 28" Leather Cape
- NV3-753 38" Leather Cape
- NV3-754 Blast Jacket Size XL
- NV3-755 Blast Jacket Size XXL
- NV2012 Inner Bib

PARTS AND ACCESSORIES CONTINUED

PADDING SYSTEMS FIGURE 7.6

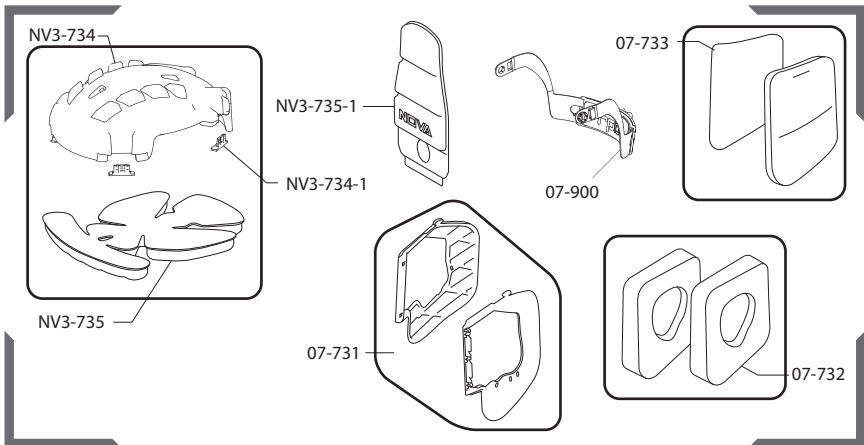


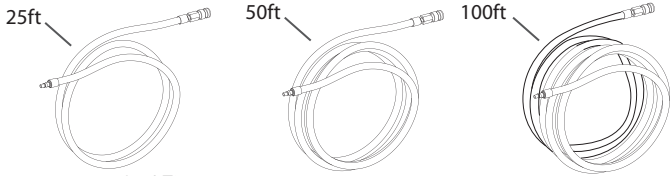
- NV3-731 Side Padding Frames (left & right)
- NV3-732-XXX Side Padding Foam Pads pk 5 pairs (A10 Thin - A15 Medium - A20 Thick) **
- NV3-734 Head Liner Kit - Includes: Head Liner, Head Liner Foam Padding, Head Liner Clips x4
- NV3-734-1 Head Liner Clips, pack of 4
- NV3-735 Head Liner Padding
- NV3-735-1 Neck Pad
- 07-900 Adjustable Head Support

** Note that the A10 is for larger head sizes and the A20 is for smaller head sizes.

AIR SUPPLY HOSES

FIGURE 7.7

Series	1. Couplers	2. Plugs	3. Breathing Air Line Assemblies
RPB Quick Disconnect	03-022-CF 		04-322-25 RPB 7.5m 04-322-50 RPB 15m 04-322-100 RPB 30m



As detailed in column 3 of Figure 7.7



LIMITED WARRANTY

RPB® warrants that its Products will be free from defects in materials and workmanship for one (1) year, subject to the terms of this limited warranty. The Products are sold only for commercial use, and no consumer warranties apply to the Products. This limited warranty is for the benefit of the original Product purchaser, and cannot be transferred or assigned. This is the sole and exclusive warranty provided by RPB®, and ALL CONDITIONS AND IMPLIED WARRANTIES (INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE EXCLUDED AND DISCLAIMED FROM WARRANTY COVERAGE. RPB's® limited warranty coverage does not apply to damage resulting from accident, improper use or misuse of the Products, wear and tear resulting from the normal use of the Products, or the failure to properly maintain the Products.

RPB's® limited warranty coverage runs from the original date of purchase of the Products, and applies only to warranted defects which first manifest themselves and are reported to RPB® within the warranty period. RPB® retains the right to determine to its reasonable satisfaction whether any claimed defect is covered by this limited warranty.

If a warranted defect occurs, RPB® will repair or replace the defective Product (or a component of the Product), in its sole discretion. This "repair or replacement" remedy is the sole and exclusive remedy under this limited warranty, and under no circumstances shall RPB's® liability under this limited warranty exceed the original purchase price for the Products (or the applicable component). RPB® has no responsibility for incidental or consequential damages, including loss of use, maintenance and other costs, and ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES ARE EXCLUDED AND DISCLAIMED from this limited warranty. Contact RPB® to obtain warranty service. Proof of purchase must be provided to obtain warranty service. All costs of returning the Products to RPB® for warranty service must be paid by the purchaser.

RPB® reserves the right to improve its Products through changes in design or materials without being obligated to purchasers of previously manufactured Products.

LIABILITY

RPB® Safety cannot accept any liability of whatsoever nature arising directly or indirectly from the use or misuse of RPB® Safety products, including purposes that the products are not designed for. RPB® Safety is not liable for damage, loss or expense resulting from the failure to give advice or information or the giving of incorrect advice or information, whether or not due to RPB® Safety's negligence or that of its employees, agents or subcontractors.

NEDERLANDS

Raadpleeg de paginanummers van NOVA 3® Engels Gebruiksaanwijzing voor afbeeldingen en diagrammen.

UITLEG VAN SIGNAALWOORDEN EN SYMBOLEN

De volgende signaalwoorden en veiligheidssymbolen worden in deze handleiding en op de productetiketten gebruikt:



WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan resulteren in overlijden of ernstig letsel.



GEVAAR

GEVAAR geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan resulteren in overlijden of ernstig letsel.



Lees de Gebruiksaanwijzing.

Extra exemplaren van RPB® handleidingen kunnen gevonden worden op rpbsafety.com.

GECERTIFICEERD DOOR:

BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, NL

RPB® Safety LLC is een ISO9001 gecertificeerd bedrijf.

INTRODUCTIE

De NOVA 3® is een geavanceerd ademhalingstoestel voor de zware industrie ontworpen voor straalwerkzaamheden en andere industriële toepassingen. Daarnaast is het L4™-licht beschikbaar om het werkgebied te belichten en het NOVA TALK™ communicatiesysteem voor in de kap maakt handsfree radiocommunicatie mogelijk. De NOVA 3® kan de productiviteit verhogen met de geavanceerde wegtrekruit en andere innovatieve functies. De NOVA 3® is een Ademhalingstoestel met Ademlucht getest volgens EN 14594 (AS/NZS 1716) standaarden - Bij gebruik met RPB® Ademlucht slang en Regelaar. Dit biedt adembescherming tijdens Straalwerkzaamheden. Motoraangedreven Luchtzuiverende Ademhalingstoestellen (PAPR's) getest volgens EN 12941 (AS/NZS 1716) - Bij gebruik met de RPB® PX4 AIR® PAPR-eenheid.

Dit product moet te allen tijde worden geïnspecteerd en onderhouden in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing.

Zie BESCHERMING EN BEPERKINGEN (pagina 32) voor meer informatie.

RPB® SAFETY - GLOBAL HEADQUARTERS

2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, USA.

T: 1-866-494-4599 F: 1-866-494-4509 E: sales.us@rpbsafety.com rpbsafety.com

RPB® SAFETY - APAC

1 Ivan Jamieson Place, Christchurch Airport, Christchurch 8053 New Zealand.

T: +64-3-357-1761 F: +64-3-357-1763 E: sales.nz@rpbsafety.com rpbsafety.com

RPB® SAFETY - EMEA

T: +44-800-689-5031 E: sales@rpb-safety.co.uk rpb-safety.com

Copyright ©2019 RPB Safety, LLC. Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud op deze website is beschermd door de Amerikaanse auteursrechtwetgeving en mag niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, overgedragen, weergegeven, gepubliceerd of uitgezonden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RPB Safety, LLC. U mag geen handelsmerk, auteursrecht of andere kennisgeving van kopieën van de inhoud wijzigen of verwijderen.

Alle handelsmerken, servicemerken en logo's die in deze publicatie worden gebruikt, zowel geregistreerd als niet-geregistreerd, zijn de handelsmerken, servicemerken of logo's van hun respectieve eigenaars. De groen met grijze kleurencombinatie is een geregistreerd handelsmerk van RPB Safety, LLC. Alle rechten op het intellectuele eigendom van RPB in deze publicatie, inclusief auteursrecht, handelsmerken, dienstmerken, bedrijfsgeheimen en octrooirechten, zijn voorbehouden. RPB Intellectueel Eigendom omvat elk octrooi, gepatenteerde artikelen, octrooiaanvragen, ontwerpen, industriële ontwerpen, auteursrechten, software, broncode, databaserechten, morele rechten, uitvindingen, technieken, technische gegevens, handelsgeheimen, knowhow, merken, handelsmerken, handelsnamen, slogans, logo's en ander gemeen recht en eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, die in het bezit zijn van, geheel of gedeeltelijk zijn ontwikkeld door of in licentie zijn gegeven door RPB Safety, LLC.

Neem voor technische ondersteuning contact op met onze Klantenservice: 1-866-494-4599 of e-mail: customerservice@rpb-safety.com

Formulier #: 7.20.525

Herziening: 7

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING

Onjuiste selectie, pasvorm, gebruik of onderhoud van dit product kan tot letsel leiden; levensbedreigende vertraagde long-, huid- of oogziekte; of de dood. Dit product is bedoeld voor beroepsmatig gebruik in overeenstemming met de geldende normen of voorschriften voor uw locatie, branche en werkzaamheid (zie Verantwoordelijkheden van de Werkgever, pagina 37). Bekendheid met normen en voorschriften met betrekking tot het gebruik van deze beschermende uitrusting wordt aanbevolen, ook als deze niet rechtstreeks op u van toepassing zijn. Raadpleeg de Verantwoordelijkheden van de Werkgever en de Veiligheidsinstructies voor de Gebruiker indien u als zelfstandige werkt of indien u deze producten gebruikt in een niet-beroepsmatige omgeving. Ga naar rpb-safety.com/important-safety-information/ voor nuttige links naar CE-normen en andere inhoud.

Werkgevers: Lees deze handleiding en de Gebruiksaanwijzing van het Ademluchttoestel en voer de Verantwoordelijkheden van de Werkgever uit (pagina 37).

Productgebruikers: Lees deze handleiding en de Gebruiksaanwijzing van het Ademluchttoestel en volg de Veiligheidsinstructies voor de Gebruiker op (pagina 39).

Kijk op de website voor updates. Producthandleidingen worden regelmatig bijgewerkt.

Ga naar rpbsafety.com/resources/ voor de meest recente versie van deze handleiding voor gebruik van het product.

BESCHERMING EN BEPERKINGEN

Motoraangedreven Lucht

Het RPB® NOVA 3® Ademhalingstoestel, indien correct gemonteerd en gebruikt met alle benodigde onderdelen, inclusief de Ademhalings slang en het O3-901 RPB® PX4 AIR® Motoraangedreven Luchtzuiverende Ademhalingstoestel (PAPR), is een Motoraangedreven Luchtzuiverend Ademhalingstoestel dat is gekeurd volgens EN 12941 (AS/NZS 1716) normen, met een Nominale Beschermingsfactor van 500. Als zodanig vermindert deze significant de hoeveelheid vervuiling die door de gebruiker wordt ingeademd, al wordt het inademen hiervan niet volledig geëlimineerd. Specifieke bescherming hangt af van de geselecteerde filter voor gebruik met de RPB® PX4 AIR® PAPR (zie de PX4 AIR® Gebruiksaanwijzing)

Ademlucht

Het RPB® NOVA 3® ademhalingstoestel, indien correct gemonteerd en gebruikt met alle benodigde onderdelen, inclusief de Ademhalings slang, de Regelaar en de RPB® Ademluchtslang of C40® Klimaatregeling, is een ademhalingstoestel gekeurd volgens EN 14594 (AS/NZS 1716) met een Toegewezen Beschermingsfactor van 40 (Nominale Beschermingsfactor van 1000). Als zodanig vermindert deze significant de hoeveelheid vervuiling die door de gebruiker wordt ingeademd, al wordt het inademen hiervan niet volledig geëlimineerd. Gebruik met een Ademlucht filter, zoals de O4-900 RPB® RADEX® Ademlucht Filter. Specifieke bescherming hangt af van de instelling van de Ademlucht filter (zie de RPB® RADEX® Gebruiksaanwijzing). Dit ademhalingstoestel is goedgekeurd met de O3-102 Regelaar of O3-502 C40® Klimaatregeling.

WAARSCHUWING

Het RPB® NOVA 3® Ademhalingstoestel is **NIET VOOR GEBRUIK** geschikt als:

- De atmosfeer onmiddellijk gevaar levert voor leven of gezondheid.
- De drager niet kan ontsnappen zonder hulp van het ademhalingstoestel.
- Het percentage zuurstof in de omgeving lager ligt dan 21% ±1%.
- Bescherming tegen gevaarlijke gassen (bijv. koolmonoxide).
- Het verontreinigingsniveau hoger ligt dan de voorschriften of aanbevelingen.
- Het soort verontreiniging of de concentratie van verontreiniging onbekend is.
- De werkplaats slecht geventileerd is.
- De temperatuur buiten het bereik van -10°C tot +60°C (14°F to 140°F) valt.
- Er een ontvlambare of explosieve atmosfeer aanwezig is bij gebruik van systemen met elektrische onderdelen die niet intrinsiek veilig zijn, O9-502 L4™ Licht, O9-903 NOVA TALK™.

GEZICHT EN OGEN:

- Het NOVA 3® ademhalingstoestel met Interne Ruit is gekeurd conform EN 166:2002 (AS/NZS 13371:2010) standaarden en is ontworpen voor stralen, slijpen, en andere industriële toepassingen.
- De NOVA 3® is niet ontworpen of getest om bescherming te bieden tegen gesmolten

metalen of bijtende vloeistoffen.

- **Let op:** Afhankelijk van de taak risico analyse moet mogelijk een veiligheidsbril worden gedragen. De NOVA 3® beschermt niet tegen de potentiële overdracht van impact op brillen die onder het Vizier gedragen worden. Het levert geen complete bescherming voor gezicht en ogen tegen zware impact en penetratie en is geen vervanging voor goede veiligheidspraktijken en technische maatregelen.

HOOFD:

- De NOVA 3® voldoet aan de EN 397:2012+A1:2012 (AS/NZS 1801:1997) vereisten voor fysieke hoofdbescherming als een veiligheidshelm of kap. De kap is ontworpen om beperkte hoofdbescherming te bieden door de kracht van vallende voorwerpen die de bovenkant van het hoofd raken te verminderen. Zorg ervoor dat de kap zo is afgesteld dat deze goed op de gebruiker past door de hoofdband en de zijpanelen aan te passen.

GEHOOR:

- Gehoorbescherming moet worden gedragen en goed gepast wanneer geluidsniveaus of toegestane blootstellingsniveaus overschrijden.

PBM REGLEMENT

- De NOVA 3® voldoet aan de PBM-Verordening (EU) 2016/425.
- De Conformiteitsverklaring kan gevonden worden op rpbafety.com/resources/
- Zie de sectie Opslag voor informatie over verpakking en bescherming die nodig is voor transport.

DIAGRAM VAN ADEMHALINGSCOMPONENTEN - SAR

Het RPB® NOVA 3® Ademhalingstoestel bestaat uit drie hoofdcomponenten. Alle drie de componenten moeten aanwezig zijn en correct gemonteerd zijn om een compleet goedgekeurd ademhalingstoestel te vormen, conform EN 14594 (AS/NZS 1716).

AFBEELDING 1.1 OP PAGINA 6

1. Luchtkap
2. Ademhalings slang en regelaar
3. Ademluchtslang

VOORZORGSMAATREGELEN EN BEPERKINGEN

- A Niet voor gebruik als de omgeving minder dan 21% ±1% zuurstof bevat.
- B Niet voor gebruik in atmosferen die onmiddellijk gevaar leveren voor het leven of de gezondheid.
- C Overschrijd geen maximumconcentraties die zijn vastgesteld door wettelijke normen.
- D Ademluchtapparatuur kan alleen worden gebruikt wanneer het toestel wordt geleverd met ademlucht die ten minste voldoet aan de EN 12021- AS/NZS 1715 vereisten.
- E Gebruik alleen de drukbereiken en slanglengtes die zijn gespecificeerd in de Gebruiksaanwijzing.
- J Als dit product niet op de juiste manier wordt gebruikt en onderhouden, kan dit letsel of de dood tot gevolg hebben.
- M Alle goedgekeurde toestellen moeten worden geselecteerd, gepast, gebruikt en onderhouden

in overeenstemming met de lokale wetgeving en andere geldende voorschriften.

- N Vervang nooit onderdelen, pas ze niet aan en laat ze niet weg. Gebruik alleen exacte vervangende onderdelen die door de fabrikant zijn aangegeven.
- O Raadpleeg de gebruiksaanwijzing en/of onderhoudshandleidingen voor informatie over gebruik en onderhoud van deze ademhalingstoestellen.
- S Bijzondere of belangrijke gebruiksaanwijzingen en/of specifieke beperkingen zijn van toepassing. Zie pagina 13 van de Gebruiksaanwijzing (Ademluchtdruktabel) voor gebruik.

DIAGRAM VAN ADEMHALINGSCOMPONENTEN - PAPR

Het RPB® NOVA 3® Motoraangedreven Luchtzuiverend Ademhalingstoestel bestaat uit 3 hoofdcomponenten. Alle 3 de componenten moeten aanwezig zijn en correct zijn gemonteerd om een compleet EN 12941 gekeurd ademhalingstoestel te vormen.

AFBEELDING 1.2 OP PAGINA 7

1. Luchtkap
2. Ademhalingslang
3. Ademlucht PX4 Lucht®

VOORZORGSMAATREGELEN EN BEPERKINGEN

- A Niet voor gebruik als de omgeving minder dan 21% ±1% zuurstof bevat.
- B Niet voor gebruik in atmosferen die onmiddellijk gevaar leveren voor het leven of de gezondheid.
- C Overschrijd geen maximumconcentraties die zijn vastgesteld door wettelijke normen.
- D Ademluchtapparatuur kan alleen worden gebruikt wanneer het toestel wordt geleverd met ademlucht die ten minste voldoet aan de EN 12021- AS/NZS 1715 vereisten.
- F Gebruik geen Motoraangedreven Luchtzuiverend Ademhalingstoestel als de luchttoevoer lager is dan 115 lpm (4 cfm) voor nauwsluitende gezichtsmaskers of 170 lpm (6 cfm) voor kappen en/of helmen.
- H Volg vastgelegde patroon en tankvervangingschema's om ervoor te zorgen dat patroon en tanks worden vervangen voordat er doorslag plaatsvindt.
- I Bevat elektrische onderdelen die een vonk kunnen creëren in een ontvlambare of explosieve omgeving.
- J Als dit product niet op de juiste manier wordt gebruikt en onderhouden, kan dit letsel of de dood tot gevolg hebben.
- L Volg de instructies van de fabrikant voor het vervangen van patronen, hulzen en/of filters.
- M Alle goedgekeurde toestellen moeten worden geselecteerd, gepast, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de lokale wetgeving en andere geldende voorschriften.
- N Vervang nooit onderdelen, pas ze niet aan en laat ze niet weg. Gebruik alleen exacte vervangende onderdelen die door de fabrikant zijn aangegeven.
- O Raadpleeg de gebruiksaanwijzing en/of onderhoudshandleidingen voor informatie over gebruik en onderhoud van deze ademhalingstoestellen.
- P Dit toestel is niet geëvalueerd voor gebruik als een chirurgisch masker.
- S Bijzondere of belangrijke gebruiksaanwijzingen en/of specifieke beperkingen zijn van toepassing. Zie pagina 14 van de Gebruiksaanwijzing (Ademluchtdruktabel) voor gebruik.

LUCHTRON, FITTINGEN EN DRUK

LUCHTRON

Motoraangedreven Lucht

Controleer of het verontreinigde gebied binnen de gebruikslimieten voor een Motoraangedreven Luchtzuiverend Ademhalingstoestel ligt en bepaal het soort verontreiniging. Nadat het verontreinigingsniveau is bevestigd, kunt u vervolgens het filterpatroon kiezen dat voor de toepassing moet worden gebruikt, om voor voldoende bescherming te zorgen. Zorg ervoor dat het gebied goed geventileerd is en dat er regelmatig luchtmonsters worden genomen om te bevestigen dat de atmosfeer binnen de niveaus blijft die worden aanbevolen door de lokale overheidsvoorschriften en andere bestuursorganen. Volg de PX4 AIR® PAPR Gebruiksaanwijzing voor meer informatie. De minimale afgestelde flow van de fabrikant is, snelheid 1 198 l / min - 9 uur 40 notulen, snelheid 2 217 l / min - 8 uur 40 notulen en snelheid 3 221 l / min - 7 uur 25 notulen indien gebruikt met de 03-985 P3 filter. De minimale afgestelde flow van de fabrikant is, snelheid 1 198 l / min - groter dan 4 uur, snelheid 2 en 3 - worden niet aanbevolen bij gebruik met de 03-995 A2P3 filter.

Ademlucht

Lokaliseer de luchtbron in een omgeving met schone lucht, gebruik altijd een filter op de inlaat van uw luchtbron. Zorg ervoor dat de luchtbron ergens is waar voertuigen, vorkheftrucks en andere machines niet in de buurt van de luchtinlaat aan staan, omdat hierdoor koolmonoxide in uw Ademlucht wordt aangetrokken. Gebruik altijd geschikte koel- en drooginstallaties met filters en koolmonoxidemelders om ervoor te zorgen dat er altijd schone ademlucht wordt aangevoerd. Aanbevolen zijn een Radex® Ademlucht Filter (04-900) en een GX4® Gasmonitor (08-400). De lucht moet regelmatig worden bemonsterd om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de EN 12021 en AS/NZS 1715 normen.

LUCHTKWALITEIT

Dit ademhalingstoestel moet te allen tijde worden voorzien van schone ademlucht. Ademlucht moet minimaal voldoen aan de normen EN 12021 en AS/NZS 1715. De RPB® NOVA 3® zuivert geen lucht en filtert geen verontreinigingen. Gebruik altijd een koolmonoxide-meter.

Sluit de ademluchtslang van het ademhalingstoestel niet aan op stikstof, giftige gassen, inerte gassen of andere niet-adembare luchtbronnen. Controleer de luchtbron voordat u het masker gebruikt. Dit toestel is niet ontworpen voor gebruik met mobiele ademluchtsystemen, b.v. cilinders. Het verbinden van de toevoerslang met een niet-adembare luchtbron zal tot ernstig letsel of de dood leiden.



GEVAAR

ADEMLUCHTSLANGEN EN FITTINGEN

RPB® ademluchtslangen en -fittingen moeten worden gebruikt tussen het bevestigingspunt en de aansluiting van het ademhalingstoestel op de riem van de drager. De onderdelen van de slang moeten zich binnen de juiste lengte bevinden en het aantal onderdelen moet binnen het aantal vallen dat is aangegeven in de ademluchtdruktabel op pagina 42.

ADEMLUCHTDRUK

De luchtdruk moet continu worden gecontroleerd op het bevestigingspunt. Luchtdruk moet worden afgelezen van een betrouwbare manometer terwijl er lucht door het ademhalingstoestel stroomt.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE WERKGEVER

Uw specifieke verantwoordelijkheden kunnen verschillen per locatie en branche, maar over het algemeen verwacht RPB® dat werkgevers:

■ **Alle geldende normen en voorschriften voor uw locatie, branche en werkzaamheid opvolgen.**

Afhankelijk van uw locatie en branche, kunnen een aantal normen en voorschriften van toepassing zijn op uw selectie en gebruik van ademhalingstoestellen en andere persoonlijke beschermende uitrusting. Deze kunnen bijvoorbeeld nationale, lokale of militaire normen en voorschriften en standaarden zoals CE en AS/NZS omvatten. Er zijn ook vereisten specifiek voor bepaalde verontreinigingen, b.v. silica (zie rpbsafety.com/important-safety-information/ voor meer informatie), asbest, organische ziekteverwekkers, enz. Weet welke eisen van toepassing zijn op uw locatie en branche.

■ **Zorg voor geschikte veiligheidsprogramma's.**

Heb en volg:

- Een veiligheidsprogramma voor de werkplek.
- Een geschreven programma voor ademhalingsbescherming in overeenstemming met de van toepassing zijnde normen en voorschriften.

■ **In overeenstemming met bovenstaande,**

■ **Voer een gevarenanalyse uit en selecteer gepaste uitrusting voor elke werkzaamheid.**

Een bevoegd persoon moet een gevarenanalyse uitvoeren. Er moeten waar nodig controles plaatsvinden en een gekwalificeerd persoon moet bepalen welk soort ademhalings-, gezichts-, oog-, hoofd- en gehoorbescherming geschikt zijn voor de beoogde werkzaamheden en gebruiksomstandigheden. (Kies bijvoorbeeld een ademhalingstoestel dat geschikt is voor de specifieke gevaarlijke luchtverontreinigingen, rekening houdend met de werkplek en de gebruiker en met een Toegekende Protectie Factor (TPF) die aan de vereiste norm voor werknemersbescherming voldoet of dit overtreft.

Indien van toepassing, controleer uw veiligheidsprogramma op de werkplek, het programma voor ademhalingsbescherming en de normen en voorschriften voor uw werkzaamheid of branche voor gerelateerde beschermingsvereisten en raadpleeg deze handleiding (Bescherming en Beperkingen, pagina 32) en de Gebruiksaanwijzing van de regelaar voor productspecificaties.

■ **Zorg ervoor dat werknemers medisch gekeurd zijn om een ademhalingstoestel te gebruiken.**

Laat een gekwalificeerde arts of andere bevoegde zorgverlener medische evaluaties uitvoeren met behulp van een medische vragenlijst of een standaard medisch onderzoek.

■ **Train medewerkers in het gebruik, onderhoud en de beperkingen van de NOVA 3®.**

Benoem een gekwalificeerd persoon met voldoende kennis over de RPB® NOVA 3® om training te geven:

Kwalificaties van de Ademhalingstoestel-Trainer. Iedereen die training voor het ademhalingstoestel verzorgt, moet:

- a) goed geïnformeerd zijn over de toepassing en het gebruik van de ademhalingstoestellen;
- b) praktische kennis toepassen bij de selectie en het gebruik van ademhalingstoestellen en werkmethoden op de werkplek;
- c) inzicht hebben in het programma voor ademhalingstoestellen van de werkplek; en
- d) kennis hebben van geldende regels.

Train elke NOVA 3®-gebruiker voor het gebruik, de toepassing, de inspectie, het onderhoud, de opslag, de pasvorm en de beperkingen van het product in overeenstemming met de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de handleiding van de gekeurde regelaar en de standaard- of regelgevingsvereisten. Zorg ervoor dat iedere beoogde gebruiker beide handleidingen leest.

■ **Zorg ervoor dat de uitrusting correct is gemonteerd, gebruikt en onderhouden.**

Zorg ervoor dat de uitrusting correct is gemonteerd, geïnspecteerd, gepast, gebruikt en onderhouden, inclusief selectie van het juiste luchtfilterpatroon en, indien van toepassing, lasfilter met tintaanpassingen voor de toepassing.

■ **Meet en controleer de luchtverontreiniging op de werkplaats.**

Meet en controleer de niveaus van luchtverontreiniging op de werkplaats in overeenstemming met de geldende voorschriften. Zorg ervoor dat de werkplaats goed geventileerd is.

■ **Zorg ervoor dat het gebruikte schuurmiddel geschikt is voor stralen.**

Controleer de veiligheidsinformatiebladen voor waarschuwingen en aanbevelingen van de fabrikant en ga na of het straalmiddel voldoet aan de geldende normen/voorschriften (bijvoorbeeld met betrekking tot inadembare silica). Zie rpbsafety.com/importantsafetyinformation/ voor links naar websites die wettelijke richtlijnen kunnen bieden.

■ **Neem voor vragen contact op met RPB®.**

■ Bel de klantenservice:

Tel: 1-866-494-4599

Email: customerservice@rpbsafety.com

Web: rpbsafety.com

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER

VOÓR HET EERSTE GEBRUIK - TRAINING EN MEDISCHE KWALIFICATIE

Gebruik dit ademhalingstoestel niet totdat u deze handleiding en de Gebruiksaanwijzing van de regelaar heeft gelezen (extra exemplaren beschikbaar op www.rpbsafety.com/resources/) en getraind bent in het gebruik, het onderhoud en de beperkingen van het ademhalingstoestel door een gekwalificeerd persoon (benoemd door uw werkgever) die kennis heeft van het RPB® NOVA 3® ademhalingstoestel.

Draag dit ademhalingstoestel pas als u bent geslaagd voor een medische evaluatie met een medische vragenlijst of een eerste medisch onderzoek door een gekwalificeerde arts of een andere bevoegde zorgverlener.

Allergenen: Er zijn in dit product geen bekende of veel voorkomende allergenen gebruikt.

Sommige materialen kunnen een allergische reactie veroorzaken bij personen die daarvoor gevoelig zijn. Als u allergisch bent of een irritatie ontwikkelt, licht dan uw werkgever in. Irritatie kan optreden als gevolg van een gebrek aan reiniging. Volg alle reinigings- en onderhoudsinstructies in de handleidingen voor dit en alle andere RPB®-producten die u gebruikt.

CONTROLEER OF HET SYSTEEM GEBRUIKSKLAAR IS

Zorg dat u een compleet systeem heeft. Controleer of u alle benodigde onderdelen heeft zodat de NOVA 3® functioneert als een volledig en gekeurd ademhalingstoestel:

- Luchtkap (NOVA 3®)
- Ademhalingslang
- Regelaar (Constantvolumeregelaar, C40® Klimaatregeling, of PX4 AIR®)
- Ademluchtslang (Ademlucht)

Zie het Diagram; Componenten van het Ademhalingstoestel (pagina 6-7). De RPB® NOVA 3® is alleen goedgekeurd voor gebruik met de RPB® Regelaar, RPB® C40® Klimaatregeling, en de RPB® PX4 AIR®. Gebruik alleen authentieke RPB®-merkonderdelen en -componenten die deel uitmaken van het gekeurde ademhalingstoestel. Het gebruik van onvolledige of ongeschikte onderdelen, waaronder het gebruik van nagemaakte of niet-RPB®-onderdelen, kan leiden tot onvoldoende bescherming en maakt de keuring van het volledige ademhalingsstoestel nietig. Pas geen enkel deel van dit product aan, en verander niets.

Inspecteer alle componenten dagelijks op tekenen van beschadiging of slijtage die het beschermingsniveau dat oorspronkelijk werd geleverd kunnen verminderen. Verwijder elk beschadigd onderdeel of product voor service, reparatie of vervanging, inclusief als kap of vizier is blootgesteld aan impact. Gekraсте of beschadigde veiligheidsvizieren of andere componenten moeten worden vervangen door originele RPB®-vervangingsonderdelen. Wanneer veiligheidsvizieren en impactbestendige vizieren worden vervangen, moet u eventuele extra beschermfolie aan weerszijden van de ruit verwijderen. Als de folie blijft zitten, kan dit de optische helderheid van het vizier beïnvloeden en oogvermoeidheid veroorzaken. Inspecteer de binnenkant van het ademhalingstoestel op inadembaar stof of andere vreemde voorwerpen. Houd de binnenkant van het ademhalingstoestel altijd schoon.

Zorg ervoor dat de kap correct is gemonteerd op de manier die bij uw toepassing past. Gebruik het ademhalingstoestel nooit zonder dat alle ruiten geïnstalleerd zijn. Dit betekent zowel de Interne en Externe ruiten. Deze ruiten, indien op de juiste manier geïnstalleerd, maken deel uit van de luchtdichte afsluiting om te voorkomen dat giftige of gevaarlijke gassen, vloeistoffen of stof de kap binnendringen. Een onvolledig of onjuist geïnstalleerd viziersysteem kan onvoldoende bescherming en ademhalingsbescherming bieden. Raadpleeg Montage en Onderhoud (pagina 43). Zie Aantrekken (pagina 45) voor informatie over de pasvorm.

CONTROLEER OF DE UITRUSTING GESCHIKT IS VOOR UW WERKZAAMHEID

Controleer of de NOVA 3® de juiste bescherming biedt voor uw werkzaamheid. Controleer, indien van toepassing, uw veiligheidsprogramma op de werkplek, programma voor ademhalingsbescherming en de normen en voorschriften voor uw werkzaamheid of branche. (Zie BESCHERMING EN BEPERKINGEN, pagina 33)

ALVORENS DE NOVA 3® AAN TE TREKKEN:

Controleer of verontreinigingen in de lucht binnen de aanbevolen limieten voor gebruik van ademhalingstoestellen vallen:

- Bepaal het soort en niveau van vervuiling. Controleer of de concentraties van verontreinigingen in de lucht niet groter zijn dan toegestaan door de geldende voorschriften en aanbevelingen voor ademhalingstoestellen met ademlucht.

De ademlucht filteren:

- **PAPR (Motoraangedreven Luchtzuiverend Ademhalingstoestel):** Nadat het verontreinigingsniveau is bevestigd, bepaalt u het juiste filterpatroon voor de toepassing, om te zorgen dat u voldoende beschermd bent. Volg de Gebruiksaanwijzing van de PX4 AIR® PAPR.
- **SAR (Ademhalingstoestel met Ademlucht):** Nadat de verontreinigingsniveaus zijn bevestigd, controleer of het luchtfilter goed werkt. Volg de Gebruiksaanwijzing van de Radex® Airline Filter.

Zorg dat het gebied geventileerd en gecontroleerd wordt:

- Zorg ervoor dat het gebied goed geventileerd is en dat er regelmatig luchtmonsters genomen worden om te bevestigen dat de atmosfeer binnen de aanbevolen niveaus van bestuursorganen blijft. Voor ademlucht wordt het gebruik van een GX4® Gasmonitor aanbevolen. Volg de gebruiksaanwijzing van de GX4® Gasmonitor.

Als u vragen heeft, stel deze aan uw werkgever.

BETREED DE WERKPLEK NIET als één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

- De atmosfeer levert direct gevaar voor het leven of de gezondheid.
- De drager kan niet ontsnappen zonder hulp van het ademhalingstoestel.
- Het percentage zuurstof in de omgeving ligt lager dan 19,5%.
- In een ontvlambare of explosieve atmosfeer bij gebruik van systemen met elektrische onderdelen die niet intrinsiek veilig zijn, 09-502 L4™ Licht, 09-903 NOVA TALK™.
- Het verontreinigingsniveau ligt hoger dan de voorschriften of aanbevelingen.
- Het soort verontreiniging of de concentratie van verontreiniging is onbekend.
- De werkplaats is slecht geventileerd.
- De temperatuur valt buiten het bereik van -10°C tot + 60°C (14°F tot 140°F).

VERLAAT DE WERKPLAATS ONMIDDELIJK INDIEN:

- Een component van het product beschadigd raakt.
- Het gezichtsvermogen is aangetast.
- Luchttoevoer stopt of vertraagt.
- Ademen moeilijk wordt.
- U duizelig, misselijk, te heet, te koud of ziek bent.
- Uw ogen, neus of huid geïrriteerd raken.
- De werkplaats een besloten ruimte is (tenzij de juiste maatregelen worden genomen voor besloten ruimtes).
- U verontreinigingen in de kap proeft, ruikt of ziet.
- U een andere reden heeft om te vermoeden dat het ademhalingstoestel niet voldoende bescherming biedt.

ONDERHOUD

Plaats de kap nooit op hete oppervlakken. Breng geen verf, oplosmiddelen, kleefstoffen of zelfklevende etiketten aan, tenzij aan de hand van instructies van RPB®. Bepaalde chemicaliën kunnen schadelijk zijn voor dit product.

Reinig en desinfecteer met warm water en een zacht doekje. Zie het gedeelte "Montage en Gebruik van Ademhalingstoestel" voor specifieke reinigingsinstructies.

INSTRUCTIES VOOR SPECIFIEKE TOEPASSINGEN OF OMGEVINGEN

Besloten Ruimten

Indien dit ademhalingstoestel wordt gebruikt in besloten ruimten, zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is en dat alle concentraties van verontreinigingen lager liggen dan de aanbevolen concentraties voor dit toestel. Volg alle procedures voor het betreden, bedienen en verlaten van besloten ruimten zoals gedefinieerd in geldende voorschriften en normen.

Stralen

Gebruik geen gevaarlijke schuurmiddelen (bijv. materialen die in strijd zijn met geldende normen/voorschriften, zoals schuurmiddelen die meer dan sporen bevatten van silica, lood, arseen, enz.) - deze kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood. Raadpleeg uw leverancier van schuurmiddelen en lees de veiligheidsinformatie voor de te gebruiken schuurmiddelen om de geschiktheid voor straaltoepassingen vast te stellen.

ADEMLUCHTDRIUKTABEL

S - BIJZONDERE OF BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER - SAR

TABEL 1.1 OP PAGINA 42

In deze tabel wordt het luchtdrukgebied vermeld dat nodig is om de RPB® NOVA 3® te voorzien van het luchtvolume dat binnen het vereiste bereik van 160-425 liter/min (0.7-15cfm) valt volgens de overheidsvoorschriften. De maximale werkdruk van de persluchttoevoerbuis is 20,7 BAR.

1. LUCHTBRON	2. LUCHTSLANG	3. REGELAAR GEBRUIKT MET 04-835 ADEMHALINGSSLANG	4. LENGTE LUCHTSLANG (METER)	5. MAXIMAAL AANTAL ONDERDELEN	6. DRUKBEREIK (BAR)
DRAAGBARE OF STAANDE COMPRESSOR	04-322-25 (7.5M) 04-322-50 (15M) 04-322-100 (30M)	03-102 CONSTANTVOL- LUMEREGELAAR	7.5	1	0.76 - 0.85
			15	1	0.86 - 0.96
			30	1	1.03 - 1.13
			45	2	1.38 - 1.48
			60	2	1.59 - 1.69
			75	3	1.83 - 1.93
		90	3	2.07 - 2.17	
		03-502 C40™ KLIMAAT- REGLING	7.5	1	3.79 - 4.48
			15	1	4.14 - 4.83
			30	1	4.48 - 5.52
			45	2	4.83 - 5.52
			60	2	5.17 - 5.86
			75	3	5.52 - 6.21
			90	3	6.21 - 6.55

⚠ WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u de Ademluchtdruktabel begrijpt voordat u dit ademhalingsstoestel gebruikt.

1. Selecteer de juiste luchtbron. Gebruik geen luchtpomp omdat deze niet voldoende druk levert (kolom 1).
2. Bevestig het onderdeelnummer van de luchtslang die u gebruikt (kolom 2) en de regelaar (kolom 3) die u gebruikt.
3. Controleer of uw RPB® Veiligheid Luchtslang de juiste lengte heeft (kolom 4) en het juiste aantal slangonderdelen (kolom 5).
4. Stel de luchtdruk in op het bevestigingspunt binnen het aangegeven bereik (kolom 6).

Bij het instellen van de luchtdruk, zorg ervoor dat er lucht door uw ademhalingsstoestel stroomt.

Als de minimaal vereiste luchtdruk voor de lengte van de luchtslang op het bevestigingspunt niet gehaald wordt, neemt de mate van bescherming af. Bovendien kan dit ertoe leiden dat verontreinigingen worden ingeademd, omdat de druk in de kap negatief kan worden als gevolg van de maximale inademing bij een zeer hoog werktempo. Een lage luchtstroom zal de mate van bescherming verminderen.

⚠ WAARSCHUWING

Het toestel moet worden geleverd met inadembare lucht die voldoet aan de vereisten van EN 12021, AS/NZS 1715 of hogere kwaliteit. Het vochtgehalte van de ademlucht moet binnen de limieten in overeenstemming met EN 12021 worden gehouden om te voorkomen dat de lucht het apparaat bevroest. Gebruik geen met zuurstof verrijkte lucht.

ADEMHALINGSTOESTEL - MONTAGE EN ONDERHOUD

INTERNE RUIT

AFBEELDING 2.1 OP PAGINA 15

Plaats de RPB® Interne Ruit (NV3-722) links in de interne lensbehuizing (NV3-723) en rol de rest vast in de behuizing; klik deze als laatste de rechterkant vast.

AFBEELDING 2.2 OP PAGINA 15

Bevestig de pennen van de interne lensbehuizing in de viziergrendel en rol het frame in de binnenste lenspakking en bevestig het op de clips bij de scharnierbevestiging van het vizier.

AFBEELDING 2.3 OP PAGINA 15

Om de behuizing van de Interne Ruit te verwijderen, trek de behuizing van de scharnierbevestiging van het vizier af; rol het frame af en verwijder daarna de paspennen van de viziergrendel.

WEGTREKRUITEN EN EXTERNE RUITEN

AFBEELDING 2.4 OP PAGINA 15

Plaats 3 Wegtrekruit (N3-725) en 1 Externe Ruit (N3-724) bovenop elkaar, zorg dat de lipjes op dezelfde manier zijn gevouwen.

AFBEELDING 2.5 OP PAGINA 16

Plaats de ruiten op de Ruitplaatsers in het midden van het vizier (N3-726).

AFBEELDING 2.6 OP PAGINA 16

Schuif de ruiten onder de Ruitplaatsers die aan de zijkanten van het vizier zijn geplaatst.

DE ADEMLUCHT AANSLUITEN - ADEMLUCHT

AFBEELDING 2.7 OP PAGINA 16

Sluit de Ademluchtslang aan op de regelaar.

Let op: Controleer de slangverbindingen op eventuele luchtlekken en draai ze indien nodig aan - vervang alle versleten onderdelen.

⚠ WAARSCHUWING

Het NOVA 3[®] Ademhalingsstoestel met Ademlucht moet worden voorzien van ademlucht die minstens voldoet aan de standaarden van EN 12021 en AS/NZS 1715 en voldoet aan andere vereisten van bestuursorganen.

AFBEELDING 2.8 OP PAGINA 16

Verbind de Ademhalings slang (NV2021B) met de Kap. Op dit uiteinde staat "Bevestig dit uiteinde aan de kap". Draai tegen de klok in tot deze vastzit.

AFBEELDING 2.9 OP PAGINA 17

Sluit de Ademluchtslang aan op het afgebeelde bevestigingspunt (04-900 Radex[®] Ademlucht Filter).

AFBEELDING 2.10 OP PAGINA 17

Verbind nu de Ademluchtslang met de Regelaar. Er zou nu lucht door het ademhalingsstoestel moeten stromen.

Controleer of de luchtdruk op het bevestigingspunt binnen het bereik valt dat is aangegeven in kolom 5 van de Ademluchtdruktabel op pagina 42 voor de lengte van de slang en de hoeveelheid slangonderdelen. Zorg ervoor dat er lucht door uw ademhalingsstoestel stroomt bij het instellen van de luchtdruk.

AFBEELDING 2.11 OP PAGINA 17

Airflow in the apparatus must be above

INSPECTIE, ONDERHOUD EN REINIGING

Vizieren en Vizierpakkingen

Controleer de Pakking van de Interne Ruit (NV3-721) en de Behuizing van de Interne Ruit (NV3-723) op spleten, scheuren of slijtage. Vervang beschadigde of versteten onderdelen onmiddellijk door originele RPB[®]-onderdelen. De Interne Pakking kan worden schoongemaakt met warm water en een mild reinigingsmiddel, gespoeld en aan de lucht gedroogd.

Ademhalings slang

Inspecteer de NV2021B Ademhalings slang op scheuren of overmatige slijtage. Controleer of de fittingen goed in de slang vast zitten en geen lucht laten ontsnappen. Vervang de slang zodra tekenen van beschadiging of overmatige slijtage zichtbaar worden. Verwijder het schuim dat zich binnen in de Ademhalings slang bevindt niet omdat dit het geluid van de binnenkomende lucht dempt. De buitenkant van de Ademhalings slang kan worden schoongemaakt met warm water en een mild reinigingsmiddel, gespoeld en aan de lucht gedroogd. Laat geen water door de Ademhalings slang lopen.

170lt/min and the yellow indicator is not visible when the flow drops below this rate. DO NOT use the apparatus when the indicator is not showing.

VERBIND DE ADEMLUCHT - MOTORAANGEDREVEN LUCHT

AFBEELDING 3.1 OP PAGINA 17

Steek het bajonet-uiteinde van de ademhalings slang in de uitlaat van de PX4 AIR[®] PAPR en schroef deze vast.

VOOR GEBRUIK MET RPB[®] PX4 AIR[®] - ZIE DE GEBRUIKSAANWIJZING VAN PAPR

Als het Nova 3[®] Ademhalingsstoestel wordt gebruikt in combinatie met de RPB[®] PX4 AIR[®] PAPR, raadpleeg dan de Gebruiksaanwijzing van de RPB[®] PX4 AIR[®] PAPR voor het instellen en gebruiken van het toestel.

Let op: De RPB[®] PX4 AIR[®] is een Motoraangedreven Luchtzuiverend Ademhalingsstoestel (PAPR), daarom moet u voorzichtig zijn bij het selecteren van het juiste filter afhankelijk van de toepassing van het ademhalingsstoestel.

Ademluchtslang

De ademluchtslang moet worden geïnspecteerd op sneetjes, scheuren, blaren en tekenen van slijtage. Zorg ervoor dat de fittingen stevig op de slang zijn gekrikt en dat er geen lucht kan ontsnappen. Zorg ervoor dat de slang niet is geplet of geknikt. Vervang de slang onmiddellijk als er tekenen van beschadiging zijn. Laat geen water door de binnenkant van de slang lopen. Reinig de Snelkoppelingen met een luchtdrukpomp om alle deeltjes of vuil dat in de koppeling terecht kan zijn gekomen te verwijderen.

Kap en Voering

AFBEELDING 4.1 OP PAGINA 18

De zijpanelen van schuim zijn op een scharnier gemonteerd en kunnen worden verwijderd door deze van de kap weg te trekken.

AFBEELDING 4.2 OP PAGINA 18

De hoezen kunnen van de zijpanelen van schuim worden verwijderd en gewassen worden in een standaard wasmachine of met een licht reinigingsmiddel en water, plat leggen om te drogen.

AFBEELDING 4.3 OP PAGINA 19

Verwijder het achterste Paneel

AFBEELDING 4.4 OP PAGINA 19

Verwijder de Schuimvoering van de kap, de schuimvoering kan worden gewassen of verwijderd. De voering is bevestigd met haakjes.

AFBEELDING 4.5 OP PAGINA 19

Om de Schuimvoering te verwijderen, verwijder eerst de 4 clips (a) en til deze er vervolgens eruit. Om schoon te maken, spoel met een licht reinigingsmiddel en water,

of was in een standaard wasmachine. Niet reinigen met vluchtige chemicaliën. Plat leggen om te drogen.

AFBEELDING 4.6 OP PAGINA 19

De binnenkant van de kap kan worden schoongeveegd met een vloeibaar schoonmaakmiddel.

VIZIER VERWIJDERING VOOR VERVANGING

AFBEELDING 4.7 OP PAGINA 20

Er zit een inbusleutel in het Koppingsstuk van de Schuimvoering. Draai de inbusleutel uit de houder en trek deze naar beneden om te verwijderen.

AFBEELDING 4.8 OP PAGINA 20

Om het Vizier te verwijderen, maak het scharnierslot (NV3-727-2) los en schuif deze terug, dit zal de pen van het scharnier blootleggen om het Vizier te verwijderen.

AFBEELDING 4.9 OP PAGINA 20

De Scharnierbevestiging (NV3-727) en Vergrendelingsbevestiging (NV3-728) kunnen worden verwijderd met behulp van de Inbusleutel.

AAN- EN UITTREKKEN

⚠ WAARSCHUWING

Controleer altijd de binnenzijde van het ademhalingsstoel op verontreinigingen voordat u deze aantrekt. Neem de kap altijd af als u zich buiten de werkplaats bevindt, houd de binnenkant van de kap schoon en vrij van verontreinigingen. Als u deze stappen niet uitvoert, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke materialen en verontreinigingen die het functioneren van het ademhalingsstoel nadelig kunnen beïnvloeden.

DE KAP AANDOEN

Nadat u klaar bent met de montage, bent u klaar om het RPB® NOVA 3® ademhalingsstoestel aan te doen. Controleer eerst in de kap of deze vrij is van stof, vuil of verontreinigingen. Zorg altijd dat er lucht door het ademhalingstoestel stroomt wanneer u de kap aantrekt.

AFBEELDING 5.1 OP PAGINA 21

Pas het formaat van de schuimvoering van het ademhalingstoestel aan door de ratelknop die onder de capekraag aan de achterkant van de schuimvoering van het ademhalingstoestel zit te draaien.

AFBEELDING 5.2 OP PAGINA 21

Vouw de cape terug, open de binnenste kraag en plaats uw vingers op de binnenste kraag en aan de zijkant van de kap op ongeveer oorhoogte. Til de kap op en plaats deze op het hoofd. Zorg dat er lucht door het Ademhalingstoestel stroomt voordat u deze aandoet.

AFBEELDING 5.3 OP PAGINA 22

Trek de binnenste Kraag aan rond de nek en gebruikt het elastische koord om ervoor te zorgen dat deze goed aansluit - dit houdt verontreinigingen in de lucht tegen.

AFBEELDING 5.4 OP PAGINA 22

Pas de Cape van het Ademhalingstoestel rond het lichaam aan en maak de karabijnhaken aan beide kanten van de cape vast.

AFBEELDING 5.5 OP PAGINA 22

Bevestig de NV2022-riem op heupniveau en pas deze aan voor comfort. Plaats de regelaar niet bij de wervelkolom.

AFBEELDING 5.6 OP PAGINA 22

Controleer de luchtdruk opnieuw en pas indien nodig aan. Met luchttoevoer in uw beademingsapparaat bent u nu klaar om het werkgebied binnen te gaan.

DE KAP UITTREKKEN

Wanneer u klaar bent met werken, verlaat

de werkplaats met het ademhalingstoestel aan terwijl er nog lucht in de kap stroomt. Afhankelijk van de verontreinigingen, kan het raadzaam zijn om de buitenkant van de kap en uw werkkleding te reinigen voordat u het ademhalingstoestel verwijderd. Een reinigingsprogramma op de werkplek kan nodig zijn.

OPSLAG

Reinig het ademhalingstoestel na gebruik volgens het reinigingsprogramma van uw bedrijf of volg de aanwijzingen in deze handleiding. Laat het drogen en berg het ademhalingstoestel op door het op te hangen op een schone, droge plaats, weg van het werkgebied. Stop de cape niet in de kap tenzij deze grondig is gereinigd. Voordat u het ademhalingstoestel voor langere tijd opbergt, zorg dat het toestel volgens de reinigingsinstructies in deze gebruiksaanwijzing is gereinigd. Het wordt aanbevolen om het ademhalingstoestel in een container of opbergtas op te bergen of te vervoeren. Bewaren op een koele en droge plaats tussen -10°C en + 45°C (14°F to 113°F) <90%rv.

Na gebruik:

AFBEELDING 6.1 OP PAGINA 23

Lange termijn opslag of transport:

AFBEELDING 6.2 OP PAGINA 21

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

AFBEELDING 7.1 OP PAGINA 24

Onderdelen Kap - AFBEELDING 7.2 OP PAGINA 25

Schuimvoering - AFBEELDING 7.6 OP PAGINA 27

Vizier en Ruiten - AFBEELDING 7.3 OP PAGINA 25

Capes van het Ademhalingstoestel - AFBEELDING 7.5 OP PAGINA 26

Ademhalings slang en regelaars - AFBEELDING 7.4 OP PAGINA 26

Ademluchtslang - AFBEELDING 7.7 OP PAGINA 27

Filtratie en Toezicht - Raadpleeg de RPB-catalogus

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik alleen exacte, authentieke RPB®-vervangingsonderdelen (gemarkeerd met het RPB®-logo en onderdeelnummer) en alleen in de aangegeven opstelling. Gebruik van onvolledige of ongeschikte uitrusting, waaronder het gebruik van nagemaakte of niet-RPB®-onderdelen, kan resulteren in onvoldoende bescherming en maakt de NOISH keuring van het volledige ademhalingstoestel nietig.

ONDERDELEN KAP

AFBEELDING 7.2 OP PAGINA 25

Alle sets bevatten indien nodig schroeven en moeren.

NV3-727-2 Vizier Scharnierslot

NV3-727/8 Montageset voor Viziervergrendeling - Bevat: Vergrendelingsbevestiging, Scharnierbevestiging, Dopjes

NV3-729 Luchtinlaat-Set - Inclusief: Luchtinlaat, O-ring, Achterplaat, Ophangriem

NV3-730 Schuimvoering Koppelingsstuk (links en rechts)

NV3-759 Cape-Afdekbands

VIZIER EN RUITEN

AFBEELDING 7.3 OP PAGINA 25

Alle sets bevatten indien nodig schroeven en moeren.

NV3-721 Interne Pakking

NV3-722 Interne Ruit pakket van 10

NV3-723 Interne Ruit Frame

NV3-724 Externe Ruit pakket van 50

NV3-725 Wegtrekruit pakket van 50

NV3-726 Vizier Set - Inclusief: Vizier met Scharnierpen en Vergrendeling, Scharnierslot

ADEMHALINGSSLANG EN REGELAARS

AFBEELDING 7.4 OP PAGINA 26

NV2021B Ademhalings slang (donkergrijs) voor SAR (Ademhalingstoestel met Ademlucht)

NV2022 Riem

03-102 Constantvolumeregelaar Set - Inclusief: Constantvolumeregelaar, Riem

03-502 C40™ Thermoregelaar - Inclusief: C40, Riem

03-901	PX4 AIR® PAPR en Riem
04-091	PX4 AIR® Toevoer Tester
04-837	Ademhalings slang voor PAPR
NV2030	Lage Stroomindicator

CAPES VAN HET ADEMHALINGSTOESTEL

AFBEELDING 7.5 OP PAGINA 26

NV3-750	28" Nylon Cape
NV3-751	38" Nylon Cape
NV3-752	28" Leren Cape
NV3-753	38" Leren Cape
NV3-754	Straaljack Maat XL
NV3-755	Straaljack Maat XXL
NV2012	Binnenste Kraag

SCHUIMVOERING

AFBEELDING 7.6 OP PAGINA 27

NV3-731	Zijpanelen Behuizing (links en rechts)
NV3-732-AXX	Zijpanelen van Schuim pk 5 paar (A10 Dun - A15 Medium - A20 Dik) **
NV3-734	Voering-set van de Kap - Inclusief: Voering Kap, schuimvoering van de Kap, Clips voor de Voering x4
NV3-734-1	Clips voor de Voering, pakket van 4
NV3-735	Schuimvoering Kap
NV3-735-1	Nek Stuk
07-900	Verstelbare Hoofdsteun

** Merk op dat de A10 voor grotere hoofdmaten is en de A20 voor kleinere hoofdmaten.

ADEMLUCHTSLANG

AFBEELDING 7.7 OP PAGINA 27

Reeks

1. Koppelingen - RPB® Snelkoppeling - 03-022-CF
2. Stekkers
3. Ademluchtslangen - 04-322-25 RPB 7.5m, 04-322-50 RPB 15m, 04-322-100 RPB 30m

BEPERKTE GARANTIE

RPB® garandeert dat haar Producten gedurende één (1) jaar vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten, met inachtneming van de voorwaarden van deze beperkte garantie. De Producten worden alleen verkocht voor commercieel gebruik en er zijn geen consumentengaranties van toepassing op de Producten. Deze beperkte garantie komt ten goede aan de oorspronkelijke koper van het Product en kan niet worden overgedragen of toegewezen. Dit is de enige en exclusieve garantie die door RPB® wordt geboden en **ALLE VOORWAARDEN EN STILZWIJGENDE GARANTIES (INCLUSIEF ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) WORDEN UITGESLOTEN EN UITGESLOTEN VAN DE GARANTIEDEKKING**. De beperkte garantiedekking van RPB® is niet van toepassing op schade die voortvloeit uit een ongeval, oneigenlijk gebruik of verkeerd gebruik van de Producten, slijtage als gevolg van het normale gebruik van de Producten of het niet correct onderhouden van de Producten.

De beperkte garantiedekking van RPB® geldt vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van de Producten en is alleen van toepassing op gebreken die zich voor het eerst manifesteren en die binnen de garantieperiode aan RPB® worden gemeld. RPB® behoudt het recht om naar redelijke tevredenheid te bepalen of een geclaimd defect onder deze beperkte garantie valt.

Als er defect optreedt dat onder de garantie valt, zal RPB® naar eigen goeddunken het defecte Product (of een onderdeel van het product) repareren of vervangen. Deze 'reparatie of vervanging' oplossing is de enige en exclusieve remedie onder deze beperkte garantie en de aansprakelijkheid van RPB® onder deze beperkte garantie zal onder geen enkele omstandigheid de oorspronkelijke aankoopprijs voor de Producten (of het toepasselijke onderdeel) overschrijden. RPB® is niet verantwoordelijk voor incidentele of gevolgschade, inclusief gebruiksderving, onderhoud en andere kosten, en **ALLE INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE ZIJN UITGESLOTEN EN NIET ERKEND** door deze beperkte garantie. Neem contact op met RPB® voor garantieservice. Een bewijs van aankoop moet worden verstrekt om garantieservice te krijgen. Alle kosten van het terugzenden van de Producten naar RPB® voor garantieservice moeten door de koper worden betaald.

RPB® behoudt zich het recht voor om haar producten te verbeteren door wijzigingen in ontwerp of materialen aan te brengen zonder verplichtingen te hebben jegens kopers van eerder gefabriceerde Producten.

AANSPRAKELIJKHEID

RPB® Safety kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden van welke aard dan ook die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik of misbruik van RPB® Safety-producten, inclusief doeleinden waarvoor de producten niet zijn ontworpen. RPB® Safety is niet aansprakelijk voor schade, verlies of kosten als gevolg van het niet geven van advies of informatie of het geven van onjuist advies of informatie, al dan niet vanwege nalatigheid van RPB® Safety of die van zijn werknemers, agenten of onderaannemers.

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

OTHER PRODUCTS

ISO9001
CERTIFIED COMPANY

RPB® C40™ CLIMATE CONTROL

Looking for an advanced climate control device that can heat and cool your supplied air just by the slide of a lever? Look no further than the RPB® C40™. From the searing heat of an Arizona summer to a severe Scandinavian winter the RPB® C40™ will keep you comfortable.



AIRLINE FILTRATION

The RPB® RADEX® AIRLINE FILTER offers increased capacity, versatility and filtration. This optional equipment combines the versatility of either floor or wall mounting with increased filtration capacity, enabling customization to meet worker's needs and working environments.



AIR QUALITY MONITORING

Do you need an intelligent gas monitor that can give you complete confidence in the air you and your employees are breathing? The RPB® GX4® Gas Monitor has the ability to detect up to 4 gases simultaneously, giving you total peace of mind.



MAN-14

rpb®